



HOLZMANN MASCHINEN GmbH
Marktplatz 4 · A-4170 Haslach
Tel. +43 7289 71 562-0
info@holzmann-maschinen.at
www.holzmann-maschinen.at

Originalfassung

DE BETRIEBSANLEITUNG

Übersetzung / Translation

EN USER MANUAL

MIG/MMA/WIG INVERTER SCHWEISSANLAGE

MIG/MMA/WIG WELDING UNIT



EMSA250PULS



**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**



1 INHALT / INDEX

1	INHALT / INDEX	2
2	SICHERHEITSZEICHEN / SAFETY SIGNS.....	4
3	TECHNIK / TECHNICS.....	5
3.1	Lieferumfang / Delivery content	5
3.2	Komponenten / Components.....	5
3.2.1	Bedienpult / Control panel	6
3.3	Technische Daten / Technical data	6
4	VORWORT (DE)	8
5	SICHERHEIT	9
5.1	Bestimmungsgemäße Verwendung	9
5.1.1	Technische Einschränkungen	9
5.1.2	Verbote Anwendungen / Gefährliche Fehlanwendungen.....	9
5.2	Anforderungen an Benutzer.....	9
5.3	Sicherheitseinrichtungen	10
5.4	Allgemeine Sicherheitshinweise	10
5.5	Elektrische Sicherheit.....	11
5.6	Spezielle Sicherheitshinweise für diese Maschine	11
5.7	Spezielle Sicherheitshinweise zum Umgang mit Schutzgasflaschen	12
5.8	Gefahrenhinweise	12
6	TRANSPORT	13
7	MONTAGE	13
7.1	Vorbereitende Tätigkeiten	13
7.1.1	Lieferumfang prüfen	13
7.1.2	Anforderungen an den Aufstellort.....	13
7.1.3	Zusammenbau.....	13
7.2	Elektrischer Anschluss	14
8	BETRIEB.....	14
8.1	Grundlagen	14
8.1.1	Schweißnähte	15
8.2	MMA-Schweißen.....	15
8.2.1	Auswahl der Elektroden	16
8.3	MIG/MAG-Schweißen	18
8.3.1	Anwendungshinweise	18
8.3.2	Schweißbrenner	19
8.3.3	Schweißdraht	20
8.4	WIG/TIG-Schweißen	20
8.4.1	Auswahl der Elektroden	20
8.4.2	Stromart	21
8.4.3	Anwendungshinweise	21
8.4.4	Schweißbrenner	22
8.4.5	Schweißzusatz	22
8.5	Bedienung	22
8.5.1	Maschine ein – ausschalten	23
8.5.2	Schweißmodus auswählen	23
8.5.3	Auswahl Gasart/Schweißmaterial	24
8.5.4	Weitere Parameter	24
8.5.5	Montage Druckminderer	25
8.5.6	Masseverbindung herstellen	26
8.5.7	Konfiguration MMA-Schweißen	26
8.5.8	Stabelektrode einspannen	26
8.5.9	Konfiguration MIG/MAG-Schweißen	26
8.5.10	Schweißdrahtspule einsetzen	27
8.5.11	Schweißdraht einfädeln	27
8.5.12	Konfiguration WIG-Schweißen	28
8.5.13	Wolframelektrode einspannen	28
8.5.14	MMA-Schweißen	28
8.5.15	MIG/MAG-Schweißen	28



8.5.16 WIG-Schweißen	29
8.5.17 Erklärung der Einstellwerte	29
9 REINIGUNG, WARTUNG, LAGERUNG, ENTSORGUNG	31
9.1 Reinigung	31
9.2 Wartung	31
9.21 Instandhaltungs- und Wartungsplan	32
9.3 Lagerung	32
9.4 Entsorgung	32
10 FEHLERBEHEBUNG	32
11 PREFACE (EN)	34
12 SAFETY	35
12.1 Intended use of the machine	35
12.1.1 Technical restrictions	35
12.1.2 Prohibited Applications / Hazardous misapplications	35
12.2 User Requirements	35
12.3 Safety devices	36
12.4 General safety information	36
12.5 Electrical safety	36
12.6 Special safety instructions for this machine	37
12.7 Special safety instructions for handling shielding gas cylinders	37
12.8 Hazard Warnings	37
13 TRANSPORT	38
14 ASSEMBLY	39
14.1 Preparatory activities	39
14.1.1 Checking delivery content	39
14.1.2 Site requirements	39
14.1.3 Assembling	39
14.2 Electrical connection	39
15 OPERATION	39
15.1 Basic knowledges	39
15.1.1 Weldseams	40
15.2 MMA-Welding	40
15.2.1 Choosing the electrodes	41
15.3 MIG/MAG-Welding	43
15.3.1 Notes on operation	43
15.3.2 Welding torch	44
15.3.3 Welding wire	45
15.4 WIG/TIG-Welding	45
15.4.1 Choosing the electrodes	45
15.4.2 Current type	46
15.4.3 Notes on operation	46
15.4.4 Welding torch	46
15.4.5 Welding filler	47
15.5 Operating the machine	47
15.5.1 Switch the machine on and off	48
15.5.2 Select welding mode	48
15.5.3 Select gas/welding material	49
15.5.4 Further parameters	49
15.5.5 Assembly pressure relief	50
15.5.6 Connecting the earth clamp	50
15.5.7 Configuration MMA-Welding	51
15.5.8 Clamping stick electrodes	51
15.5.9 Configuration MIG/MAG-Welding	51
15.5.10 Insert welding wire coil	52
15.5.11 Insert welding wire	52
15.5.12 Configuration TIG-Welding	53
15.5.13 Clamping the tungsten electrode	53
15.5.14 MMA-Welding	53
15.5.15 MIG/MAG-Welding	53
15.5.16 TIG-Welding	54



15.5.17	Explanation of the setting values	54
16	CLEANING, MAINTENANCE, STORAGE, DISPOSAL	56
16.1	Cleaning	56
16.2	Maintenance.....	56
16.21	Inspection and maintenance plan.....	57
16.3	Storage	57
16.4	Disposal.....	57
17	TROUBLESHOOTING.....	57
18	ELEKTRISCHER SCHALTPLAN / WIRING DIAGRAM	59
19	ERSATZTEILE / SPARE PARTS	60
19.1	Ersatzteilbestellung / Spare parts order.....	60
20	ZUBEHÖR / ACCESSORIES	60
21	EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG / CE-CERTIFICATE OF CONFORMITY.....	61
22	GARANTIEERKLÄRUNG (DE)	62
23	GUARANTEE TERMS (EN).....	63
24	PRODUKTBEOBACHTUNG PRODUCT MONITORING	64

2 SICHERHEITSZEICHEN / SAFETY SIGNS

DE

SICHERHEITSZEICHEN
BEDEUTUNG DER SYMBOLE

EN

SAFETY SIGNS
DEFINITION OF SYMBOLS**DE** **CE-KONFORM!** - Dieses Produkt entspricht den EU-Richtlinien.**EN** **CE-Conform!** - This product complies with the EC-directives.**BETRIEBSANLEITUNG LESEN!** Lesen Sie die Betriebs- und Wartungsanleitung Ihrer Maschine aufmerksam durch und machen Sie sich mit den Bedienelementen der Maschine gut vertraut, um die Maschine ordnungsgemäß zu bedienen und so Schäden an Mensch und Maschine vorzubeugen.**DE** **READ THE USER MANUAL!** Read the user and maintenance manual carefully and get familiar with the controls in order to use the machine correctly and to avoid injuries and machine defects.**DE** Maschine vor Reparatur, Wartung oder Pausen ausschalten und Netzstecker ziehen**EN** Switch off the machine before repairing, servicing or stopping work and disconnect mains plug from electrical outlet**DE** Persönliche Schutzausrüstung tragen!**EN** Wear personal protective equipment!**DE** Gefährliche elektrische Spannung**EN** Dangerous electrical voltage**DE** Warnung vor heißer Oberfläche**EN** Warning of hot surface**DE** **Warnschilder und/oder Aufkleber an der Maschine, die unleserlich sind oder die entfernt wurden, sind umgehend zu erneuern!****EN** **Missing or non-readable safety stickers have to be replaced immediately!**



3 TECHNIK / TECHNICS

3.1 Lieferumfang / Delivery content


#	Beschreibung / Description
1	Maschine / machine
2	MIG Schweißbrenner / MIG torch
3	Elektrodenhalter / electrode holder
4	Massekabel / earth cable
5	WIG Schweißbrenner / TIG torch
6	Gasschlauch / gas hose
7	Druckminderner / pressure relief
8	Kleinteile / hardware
9	Betriebsanleitung / user manual

3.2 Komponenten / Components

#	Beschreibung / Description
1	Gaseingang (Rückseite) / gas input (back side)
2	Gehäusedeckel / housing cover
3	Ein-Aus-Schalter (Rückseite) / ON-OFF switch (back side)
4	Tragegriff / carrying handle
5	Schutzabdeckung / protective cover
6	Regler Schweißstrom (MMA) und Drahtvorschubgeschwindigkeit (MIG/MAG) / controller welding current (MMA) and wire feed speed (MIG/MAG)
7	Display / display
8	Regler Schweißspannung / controller welding voltage
9	Funktionsregler Display / function controller display
10	MIG Schweißbrenneranschluss / MIG welding torch terminal
11	Positive (+) Schweißstrombuchse / positive (+) welding current terminal
12	Verbindung Drahtvorschub / connection wire feed
13	Negative (-) Schweißstrombuchse / negative (-) welding current terminal
14	MIG Schweißbrenner / MIG welding torch
15	Elektrodenhalter / electrode holder
16	Masseklemme / earth clamp
17	WIG Schweißbrenner / TIG torch



3.2.1 Bedienpult / Control panel

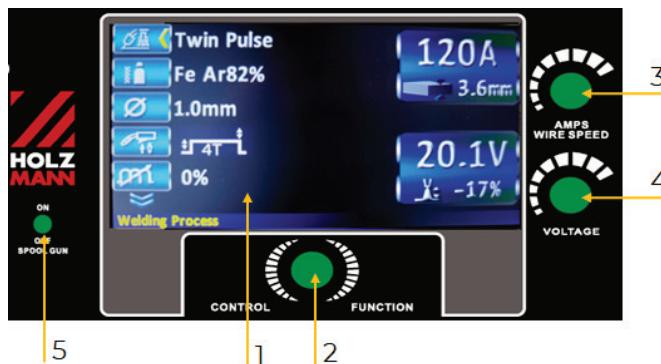

#	Beschreibung / Description
1	Display / display
2	Funktionsregler Display / function controller display Drehen: Pfeilcursor (gelb) bewegen, Parameter einstellen, Menü auswählen Drücken: Menü aufrufen (Pfeilcursor wird rot), Parameter bestätigen (Pfeilcursor wird wieder gelb) Turn: Move arrow cursor (yellow), set parameters, select menu Push: Select menu (arrow cursor turns red), confirm parameters (arrow cursor turns yellow again)
3	Regler Schweißstrom (MMA) und Drahtvorschubgeschwindigkeit (MIG/MAG) / controller welding current (MMA) and wire feed speed (MIG/MAG) Drehen: Schweißstrom (MMA) oder Drahtvorschubgeschwindigkeit (MIG/MAG) einstellen Drücken: Gasfluss testen Turn: Set welding current (MMA) or wire feed speed (MIG/MAG) Push: test gas flow
4	Regler Schweißspannung / controller welding voltage Drehen: Schweißspannung einstellen Drücken: Tastbetrieb Drahtvorschub Turn: Set welding voltage Push: Jog the wire feeder
5	Ein-Aus Schalter Schweißspulenpistole / On-Off switch spool gun

3.3 Technische Daten / Technical data

Spezifikation / Specification	
Allgemein / general	
Spannung (Frequenz) / voltage (frequency)	230 V / 1 Ph / (50/60 Hz)
Eingangsleistungskapazität / input power capacity	10 KVA
Leistung Drahtvorschubeinheit / power wire feed unit	25 W
max. Primärstrom I_{pmax} / max. rated input current I_{pmax}	45 A
max. effektiver Primärstrom I_{eff} / max. effective input current I_{eff}	23 A
min. Energieeffizienz der Stromquelle / min. power source efficiency	$\geq 80 \%$
max. Leistungsaufnahme im Leerlaufzustand / max. idle state power consumption	76 W
Leistungsfaktor $\cos \varphi$ / power factor $\cos \varphi$	0,73
Leerlaufspannung / no load voltage	70 V
max. Schutzgasdruck / max shielding gas pressure	2 bar (0,2 Mpa)
Schutzart / protection mode	IP21S
Schutzklasse / protection class	F
Kühlung / cooling	Lüfter / fan
Masseklemme / earth clamp	300 A



Massekabellänge / earth cable length	3 m
Elektrodenhalter / electrode holder	300 A
Elektrodenhalterkabellänge / electrode holder cable length	3 m
Brennerkabellänge / welding torch length	3 m
Gasschlauchlänge / gas hose length	2 m
Netto-Gewicht (mit Zubehör) / net weight (with equipment)	13,5 kg (18 kg)
Brutto-Gewicht / gross weight	23 kg
Verpackungsmaße (LxBxH) / packaging dimensions (LxWxH)	520 x 400 x 365 mm
Maschinenmaße (LxBxH) / machine dimensions (LxWxH)	450 x 215 x 370 mm
MMA Schweißen / MMA welding	
Schweißstrombereich / welding current range	20A / 20,8 V – 200A / 28 V
Lichtbogenstärke / arcforce	0 – 100 %
Lichtbogenzündstrom / arc-initiating cuttent	20 – 200A
Lichtbogenzündzeit / arc-initiating time	0 – 99 ms
Einschaltdauer / duty cycle	35% 200 A 60% 160 A 100% 125 A
MIG Schweißen / MIG welding	
Schweißstrombereich / welding current range	60A / 17 V – 250A / 26,5V
Schweißdrahtstärke / welding wire thickness	Ø 0,8 / 1,0 / 1,2 mm
Rückbrenndauer / burn-back time	0,50 s
Soft-Start Geschwindigkeit / soft start speed	1 – 13 m/min
Punktschweißzeit / spot welding time	0,1 – 9,9 s
Punktschweißen Pausezeit / spot welding stitch time	0,1 – 25,5 s
Gasvorströmzeit / gas pre flow time	0 - 10 s
Gasnachströmzeit / gas post flow time	0,1 – 50 s
Einschaltdauer / duty cycle	35% 250 A 60% 160 A 100% 130 A
Soft-Start Geschwindigkeit / soft start speed	1 – 15 m/min
MIG Doppel-Puls-Schweißen / MIG double-pulse-welding	
Puls-Frequenz / pulse frequency	0,5 – 5 Hz
WIG Schweißen / TIG welding	
Schweißstrombereich / welding current range	10A / 10,4 V – 250A / 20V
Einschaltdauer / duty cycle	35% 250 A 60% 200 A 100% 160 A
Puls-Frequenz / pulse frequency	0,1 – 99 Hz

(DE) Das Gerät erzeugt einen maximalen Schallleistungspegel <80dB(A) bei Leerlauf sowie in der Kühlungsphase nach Betrieb entsprechend dem maximal zulässigem Arbeitspunkt bei Normlast gemäß EN 60974-1.

Ein arbeitsplatzbezogener Emissionswert kann beim Schweißen (und Schneiden) nicht angegeben werden, da dieser verfahrens- und umgebungsbedingt ist. Er ist abhängig von den verschiedenen Parametern wie z.B. Schweißverfahren (MIG/MAG-, WIG/TIG-Schweißen), der angewählten Stromart (Gleichstrom, Wechselstrom), dem Leistungsbereich, der Art des Schweißgutes, dem Resonanzverhalten des Werkstückes, der Arbeitsplatzumgebung u.a.m.

(EN) The unit generates a maximum sound power level <80dB(A) at no load as well as in the cooling phase after operation according to the maximum permissible operating point at standard load in accordance with EN 60974-1.

A workplace-related emission value cannot be specified for welding (and cutting), as this is process and environment dependent. It depends on various parameters such as the welding process (MIG/MAG-, WIG/TIG- welding), the type of current selected (direct current, alternating current), the power range, the type of material to be welded, the resonance behaviour of the workpiece, the workplace environment, and many more.



4 VORWORT (DE)

Sehr geehrter Kunde!

Diese Betriebsanleitung enthält Informationen und wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung der MIG Schweißanlage EMSA250PULS, nachfolgend als „Maschine“ in diesem Dokument bezeichnet.



Die Betriebsanleitung ist Bestandteil der Maschine und darf nicht entfernt werden. Bewahren Sie sie für spätere Zwecke an einem geeigneten, für Nutzer (Betreiber) leicht zugänglichen Ort auf und legen Sie sie der Maschine bei, wenn sie an Dritte weitergegeben wird!

Bitte beachten Sie im Besonderen das Kapitel Sicherheit!

Halten Sie sich an die Sicherheits- und Gefahrenhinweise. Missachtung kann zu ernsten Verletzungen führen.

Durch die ständige Weiterentwicklung unserer Produkte können Abbildungen und Inhalte geringfügig abweichen. Sollten Sie Fehler feststellen, informieren Sie uns bitte.

Technische Änderungen vorbehalten!

**Kontrollieren Sie die Ware nach Erhalt unverzüglich und vermerken Sie etwaige Beanstandungen bei der Übernahme durch den Zusteller auf dem Frachtbrief!
Transportschäden sind innerhalb von 24 Stunden separat bei uns zu melden.
Für nicht vermerkte Transportschäden kann HOLZMANN MASCHINEN GmbH keine Gewährleistung übernehmen.**

Urheberrecht

© 2024

Diese Dokumentation ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte bleiben vorbehalten! Insbesondere der Nachdruck, die Übersetzung und die Entnahme von Fotos und Abbildungen werden gerichtlich verfolgt.

Als Gerichtsstand gilt das Landesgericht Linz oder das für 4170 Haslach zuständige Gericht als vereinbart.

Kundendienstadresse

HOLZMANN MASCHINEN GmbH
4170 Haslach, Marktplatz 4
AUSTRIA
Tel +43 7289 71562 - 0
info@holzmann-maschinen.at



5 SICHERHEIT

Dieser Abschnitt enthält Informationen und wichtige Hinweise zur sicheren Inbetriebnahme und Handhabung der Maschine.



Zu Ihrer Sicherheit lesen Sie diese Betriebsanleitung vor Inbetriebnahme aufmerksam durch. Das ermöglicht Ihnen den sicheren Umgang mit der Maschine, und Sie beugen damit Missverständnissen sowie Personen- und Sachschäden vor. Beachten Sie außerdem die an der Maschine verwendeten Symbole und Piktogramme sowie die Sicherheits- und Gefahrenhinweise!

5.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Maschine ist ausschließlich für folgende Tätigkeiten bestimmt:

- MMA (Elektroden) – Schweißen mit Gleichstrom von unlegierten und legierten Stählen, Edelstählen sowie Buntmetallen (außer Aluminium und Aluminiumlegierungen), jeweils innerhalb der vorgegebenen technischen Grenzen.
- MIG/MAG (Schutzgas) – Schweißen mit Gleichstrom von unlegierten und legierten Stählen, Edelstählen sowie Buntmetallen, Aluminium und Aluminiumlegierungen, jeweils innerhalb der vorgegebenen technischen Grenzen.
- WIG/TIG (Schutzgas) – Schweißen mit Gleichstrom von unlegierten und legierten Stählen, Edelstählen sowie Buntmetallen (außer Aluminium und Aluminiumlegierungen), jeweils innerhalb der vorgegebenen technischen Grenzen.

HINWEIS



Für andere Tätigkeiten und daraus resultierende Sachschäden oder Verletzungen übernimmt HOLZMANN MASCHINEN GmbH keine Verantwortung oder Garantieleistung!

5.1.1 Technische Einschränkungen

Die Maschine ist für den Einsatz unter folgenden Umgebungsbedingungen bestimmt:

Rel. Feuchtigkeit:	max. 50 % bei 40 °C; max. 90 % bei 20 °C
Temperatur (Betrieb)	-10 °C bis +40 °C
Temperatur (Lagerung, Transport)	-20 °C bis +50 °C

5.1.2 Verbotene Anwendungen / Gefährliche Fehlanwendungen

- Betreiben der Maschine ohne adäquate körperliche und geistige Eignung
- Betreiben der Maschine ohne Kenntnis der Betriebsanleitung.
- Änderungen der Konstruktion der Maschine.
- Betreiben der Maschine in nicht ausreichend belüfteten Räumen..
- Betreiben der Maschine in feuchter oder nasser Umgebung.
- Betreiben der Maschine in explosionsgefährdeter Umgebung (Maschine kann beim Betrieb Zündfunken erzeugen).
- Betreiben der Maschine in der Nähe von leicht entflammabaren Materialien.
- Betreiben der Maschine zum Auftauen von Rohren.
- Betreiben der Maschine in der Nähe von Menschen mit Herzschrittmachern.
- Betreiben der Maschine außerhalb der in dieser Anleitung angegebenen technischen Grenzen.
- Entfernen der an der Maschine angebrachten Sicherheitskennzeichnungen.
- Verändern, umgehen oder außer Kraft setzen der Schutzvorrichtungen und Sicherheitseinrichtungen der Maschine.

Die nicht bestimmungsgemäße Verwendung bzw. die Missachtung der in dieser Anleitung dargelegten Ausführungen und Hinweise hat das Erlöschen sämtlicher Gewährleistungs- und Schadenersatzansprüche gegenüber der Holzmann Maschinen GmbH zur Folge.

5.2 Anforderungen an Benutzer

Die Maschine ist für die Bedienung durch eine Person ausgelegt. Voraussetzungen für das Bedienen der Maschine sind die körperliche und geistige Eignung sowie Kenntnis und



Verständnis der Betriebsanleitung. Personen, die aufgrund ihrer physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ihrer Unerfahrenheit oder Unkenntnis nicht in der Lage sind, die Maschine sicher zu bedienen, dürfen sie nicht ohne Aufsicht oder Anweisung durch eine verantwortliche Person benutzen.

Grundlagen der Schweißtechnik- und Metalltechnik vor allem Kenntnisse über den Zusammenhang von Material, Elektroden, Stromstärke und Gasdurchfluss.

Bitte beachten Sie, dass örtlich geltende Gesetze und Bestimmungen das Mindestalter des Bedieners festlegen und die Verwendung dieser Maschine einschränken können!

Legen Sie ihre persönliche Schutzausrüstung vor Arbeiten an der Maschine an.

Arbeiten an elektrischen Bauteilen oder Betriebsmitteln dürfen nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt oder unter Anleitung und Aufsicht einer Elektrofachkraft vorgenommen werden.

5.3 Sicherheitseinrichtungen

Die Maschine ist mit folgenden Sicherheitseinrichtungen ausgestattet:

	<ul style="list-style-type: none">• Überlastungsschutz: Am Display Überlastung angezeigt. Maschine abkühlen lassen!
--	---

5.4 Allgemeine Sicherheitshinweise

Zur Vermeidung von Fehlfunktionen, Schäden und gesundheitlichen Beeinträchtigungen sind bei Arbeiten mit der Maschine neben den allgemeinen Regeln für sicheres Arbeiten folgende Punkte zu berücksichtigen:

- Kontrollieren Sie die Maschine vor Inbetriebnahme auf Vollständigkeit und Funktion. Benutzen Sie die Maschine nur dann, wenn die für die Bearbeitung erforderlichen trennenden Schutzeinrichtungen sowie andere nicht trennende Schutzeinrichtungen angebracht sind, sich in gutem Betriebszustand befinden und richtig gewartet sind.
- Wählen Sie als Aufstellort einen ebenen, erschütterungsfreien, rutschfesten Untergrund.
- Sorgen Sie für ausreichend Platz rund um die Maschine!
- Sorgen Sie für ausreichende Lichtverhältnisse am Arbeitsplatz, um stroboskopische Effekte zu vermeiden.
- Achten Sie auf ein sauberes Arbeitsumfeld.
- Halten Sie den Bereich rund um die Maschine frei von Hindernissen (z.B. Staub, Späne, abgeschnittene Werkstückteile etc.).
- Verwenden Sie nur einwandfreies Werkzeug, das frei von Rissen und anderen Fehlern (z.B. Deformationen) ist.
- Entfernen Sie Werkzeugschlüssel und anderes Einstellwerkzeug vor dem Einschalten von der Maschine.
- Überprüfen Sie die Verbindungen der Maschine vor jeder Verwendung auf ihre Festigkeit.
- Lassen Sie die laufende Maschine niemals unbeaufsichtigt. Schalten Sie die Maschine vor dem Verlassen des Arbeitsbereiches aus und sichern Sie sie gegen unbeabsichtigte bzw. unbefugte Wiederinbetriebnahme.
- Die Maschine darf nur von Personen betrieben, gewartet oder repariert werden, die mit ihr vertraut sind und die über die im Zuge dieser Arbeiten auftretenden Gefahren unterrichtet sind.
- Stellen Sie sicher, dass Unbefugte einen entsprechenden Sicherheitsabstand zum Gerät einhalten, und halten Sie insbesondere Kinder von der Maschine fern.
- Tragen Sie bei Arbeiten an der Maschine niemals lockeren Schmuck, weite Kleidung, Krawatten oder langes, offenes Haar.
- Verbergen Sie lange Haare unter einem Haarschutz.
- Tragen Sie eng anliegende Arbeitsschutzkleidung (schwer entflammbar) sowie geeignete Schutzausrüstung (Augenschutz, Scheißhelm, Schweißschirm, Gehörschutz; Schweißhandschuhe, festes Schuhwerk).
- Metallstaub kann chemische Stoffe beinhalten, die sich negativ auf die Gesundheit auswirken können. Führen Sie Arbeiten mit der Maschine nur in gut durchlüfteten Räumen durch. Verwenden Sie gegebenenfalls eine geeignete Absauganlage.
- Falls Anschlüsse zur Staubabsaugung vorhanden sind, überzeugen Sie sich, dass diese ordnungsgemäß angeschlossen und funktionstüchtig sind.



- Arbeiten Sie immer mit Bedacht und der nötigen Vorsicht und wenden Sie auf keinen Fall übermäßige Gewalt an.
- Überbeanspruchen Sie die Maschine nicht!
- Setzen Sie die Maschine vor Umrüst-, Einstell-, Mess-, Reinigungs-, Wartungs- oder Instandhaltungsarbeiten stets still und trennen Sie sie von der Spannungsversorgung.
- Warten Sie vor der Aufnahme von Arbeiten an der Maschine immer den völligen Stillstand aller Werkzeuge bzw. Maschinenteile ab und sichern Sie die Maschine gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten.
- Unterlassen Sie das Arbeiten an der Maschine bei Müdigkeit, Unkonzentriertheit bzw. unter Einfluss von Medikamenten, Alkohol oder Drogen!
- Verwenden Sie die Maschine nicht in Bereichen, in denen Dämpfe von Farben, Lösungsmitteln oder brennbaren Flüssigkeiten eine potenzielle Gefahr darstellen (Brand- bzw. Explosionsgefahr!).

5.5 Elektrische Sicherheit

- Achten Sie darauf, dass die Maschine geerdet ist.
- Verwenden Sie nur geeignete Verlängerungskabel.
- Ein beschädigtes oder verheddertes Kabel erhöht die Stromschlaggefahr. Behandeln Sie das Kabel sorgfältig. Benutzen Sie das Kabel niemals zum Tragen, Ziehen oder Abtrennen der Maschine. Halten Sie das Kabel vor Hitze, Öl, scharfen Kanten oder beweglichen Teilen fern.
- Verwenden Sie vorschriftsmäßige Stecker und passende Steckdosen, um die Stromschlaggefahr zu reduzieren.
- Wasser, das in die Maschine eindringt, erhöht die Stromschlaggefahr. Setzen Sie die Maschine keinem Regen oder keiner Nässe aus.
- Der Einsatz der Maschine ist nur dann statthaft, wenn die Stromquelle mit einem Fehlerstrom-Schutzschalter geschützt ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Maschine ausgeschaltet ist, bevor sie an die Spannungsversorgung angeschlossen wird.
- Benutzen Sie die Maschine nur, wenn der EIN-AUS-Schalter in einwandfreien Zustand ist.

5.6 Spezielle Sicherheitshinweise für diese Maschine

- Es darf nur für die Maschine geeigneter Schweißdraht (Elektrode) verwendet werden.
- Tauchen Sie den Schweißdraht (Elektrode) niemals zur Kühlung in Flüssigkeiten.
- Berühren Sie den Schweißdraht (Elektrode) niemals bei eingeschalteter Stromquelle.
- Setzen Sie sich und andere niemals ohne Schutz den Auswirkungen des Lichtbogens oder des glühenden Metalls aus. Spritzende Schweißperlen können zu Verbrennungen führen.
- Schweißbrennerdüse und Werkstück nach dem Betrieb erst abkühlen lassen.
- Nehmen Sie keine Schweiß- oder Schneidarbeiten an geschlossenen Tanks, Fässern oder Rohren vor, wenn diese nicht gemäß den entsprechenden nationalen und internationalen Normen vorbereitet sind.
- An Behältern in denen Gase, Treibstoffe, Mineralöle und dgl. gelagert sind/waren, darf nicht geschweißt werden. Durch Rückstände besteht Explosionsgefahr.
- Die Arbeitsplätze sind möglichst so abzuschirmen, dass in der Nähe befindliche Personen geschützt sind.
- Halten Sie den Kopf von entstehendem Schweißrauch und Gasen fern.
- Verwenden Sie bei nicht ausreichender Belüftung eine Atemschutzmaske mit Luftzufuhr.
- Funken und heiße Metallteile können auch durch kleine Ritzen und Öffnungen in umliegende Bereiche gelangen. Ergreifen Sie entsprechende Maßnahmen, dass dennoch keine Verletzungs- und Brandgefahr besteht.
- Halten Sie einen geeigneten, geprüften Feuerlöscher bereit.
- Sorgen Sie für geeigneten Selbst- und Personenschutz durch gegenüber dem Erd- oder Massepotential ausreichend isolierende, trockene Unterlage oder Abdeckung. Die Unterlage oder Abdeckung muss den gesamten Bereich zwischen Körper und Erd- oder Massepotential vollständig abdecken.
- Wickeln Sie Kabel oder Leitungen weder um den Körper noch um Körperteile.
- Sorgen Sie für eine feste Verbindung der Masseklemme mit dem Werkstück möglichst nahe an der Schweißstelle. Dabei ist auf einen metallisch blanken Übergang an der Kontaktstelle zu achten!



5.7 Spezielle Sicherheitshinweise zum Umgang mit Schutzgasflaschen

- Schutzgasflaschen enthalten unter Druck stehendes Gas und können bei Beschädigung explodieren. Da Schutzgasflaschen Bestandteil der Schweißausrüstung sind, müssen sie sehr vorsichtig behandelt werden.
- Sorgen Sie dafür, dass die Benutzung und Aufbewahrung von Gasflaschen in Räumen erfolgt, die ausreichend be- und entlüftet werden.
- Eine undichte Gasflasche kann eine Verringerung des Sauerstoffgehalts in der Atemluft und somit Erstickungsgefahr verursachen.
- Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, dass die Gasflasche Gas enthält, das für die durchzuführende Arbeit vorgesehen ist.
- Schützen Sie Schutzgasflaschen mit verdichtetem Gas vor zu großer Hitze, mechanischen Schlägen, Schlacke, offenen Flammen, Funken und Lichtbögen.
- Montieren Sie die Schutzgasflaschen senkrecht und sichern Sie sie gegen Umfallen.
- Halten Sie Schutzgasflaschen von Schweiß- oder anderen elektrischen Stromkreisen fern.
- Hängen Sie niemals einen Schweißbrenner auf eine Schutzgasflasche.
- Berühren Sie niemals eine Schutzgasflasche mit einer Elektrode (Stabelektrode, Wolframelektrode).
- Schweißen Sie niemals an einer druckbeaufschlagten Schutzgasflasche. Explosionsgefahr!
- Verwenden Sie stets nur für die jeweilige Anwendung geeignete Schutzgasflaschen und dazu passendes, geeignetes Zubehör (Regler, Schläuche und Fittings, ...).
- Verwenden Sie Schutzgasflaschen und Zubehör nur in gutem Zustand.
- Drehen Sie das Gesicht beim Öffnen eines Ventils einer Schutzgasflasche vom Auslass weg.
- Schließen Sie das Ventil der Schutzgasflasche, wenn nicht geschweißt wird.
- Belassen Sie bei nicht angeschlossener Schutzgasflasche die Schutzkappe am Ventil.
- Befolgen Sie die Herstellerangaben sowie entsprechende nationale und internationale Bestimmungen für Schutzgasflaschen und Zubehörteile.

5.8 Gefahrenhinweise

Trotz bestimmungsmäßiger Verwendung bleiben bestimmte Restrisiken bestehen.

- Bei Austritt des Schweißdrahtes aus dem Schweißbrenner
 - Durchstechen der Hand
 - Verletzung von Gesicht und Augen, ...
 - Daher stets den Schweißbrenner vom Körper weghalten (Geräte mit Drahtvorschub) und eine geeigneten Gesichtsschutz verwenden.
- Werkstück während und nach dem Schweißen nicht berühren
 - Verbrennungsgefahr
- Von abkühlenden Werkstücken kann Schlacke abspringen.
 - Daher auch bei Nacharbeiten von Werkstücken die vorschriftsgemäße Schutzausrüstung tragen und für ausreichenden Schutz anderer Personen sorgen.
- Gefährdung durch Strom, bei Verwendung nicht ordnungsgemäßer Elektroanschlüssen.
- Stolpergefahr durch bodenseitige Versorgungsleitungen.
 - Versorgungsleitungen und Kabel fachgerecht verlegen.

Restrisiken können minimiert werden, wenn die „Sicherheitshinweise“ und die „Bestimmungsgemäße Verwendung“, sowie die Bedienungsanweisung insgesamt beachtet werden. Bedingt durch Aufbau und Konstruktion der Maschine können im Umgang mit den Maschinen Gefährdungssituationen auftreten, die in dieser Bedienungsanleitung wie folgt gekennzeichnet sind:

GEFAHR



Ein auf diese Art gestalteter Sicherheitshinweis weist auf eine unmittelbar gefährliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führt, wenn sie nicht gemieden wird.

WARNUNG



Ein solcherart gestalteter Sicherheitshinweis weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.



VORSICHT



Ein auf diese Weise gestalteter Sicherheitshinweis weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zu geringfügigen oder leichten Verletzungen führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.

HINWEIS



Ein derartig gestalteter Sicherheitshinweis weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zu Sachschäden führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.

Ungeachtet aller Sicherheitsvorschriften sind und bleiben ihr gesunder Hausverstand und ihre entsprechende technische Eignung/Ausbildung der wichtigste Sicherheitsfaktor bei der fehlerfreien Bedienung der Maschine. Sicheres Arbeiten hängt in erster Linie von Ihnen ab!

6 TRANSPORT

Für einen ordnungsgemäßen Transport beachten Sie auch die Anweisungen und Angaben auf der Transportverpackung bezüglich Schwerpunkt, Anschlagstellen, Gewicht, einzusetzende Transportmittel sowie vorgeschriebene Transportlage etc.

Transportieren Sie das Produkt in der Verpackung zum Aufstellort. Achten Sie beim Heben, Tragen und Absetzen der Last auf die richtige Körperhaltung:

- **Heben, Absetzen:** Stellen Sie beim Heben / Absetzen Standfestigkeit her (Beine hüftbreit). Last mit gebeugten Knien und geradem Rücken heben / absetzen (wie Gewichtheber). Last nicht ruckartig anheben / absetzen.
- **Tragen:** Last mit beiden Händen möglichst körpernah tragen. Last mit geradem Rücken tragen.

Sichern Sie das zusammengebaute Produkt beim Transport stets in der Transportstellung, um Beschädigungen des Produktes vorzubeugen.

- Keine aktiven Geräte heben oder transportieren.
- Geräte vor dem Transport oder dem Heben ausschalten!
- Vor jedem Transport des Gerätes die Schutzgasflasche demontieren!

7 MONTAGE

7.1 Vorbereitende Tätigkeiten

7.1.1 Lieferumfang prüfen

Vermerken Sie sichtbare Transportschäden stets auf dem Lieferschein und überprüfen Sie die Maschine nach dem Auspacken umgehend auf Transportschäden bzw. auf fehlende oder beschädigte Teile. Melden Sie Beschädigungen der Maschine oder fehlende Teile umgehend Ihrem Händler bzw. der Spedition.

7.1.2 Anforderungen an den Aufstellort

Platzieren Sie die Maschine auf einem ebenen (Neigungswinkel $\leq 10^\circ$), festen Untergrund. Der Raumbedarf der Maschine sowie die erforderliche Tragfähigkeit des Untergrundes resultieren aus den technischen Daten (Abmessungen, Gewicht) ihrer Maschine. Beachten Sie bei der Gestaltung des Arbeitsraumes um die Maschine die örtlichen Sicherheitsvorschriften. Berücksichtigen Sie bei der Bemessung des erforderlichen Raumbedarfs einen Rundumabstand von 0,5 m, damit die Kühlluft ungehindert ein- und austreten kann und dass die Bedienung der Maschine jederzeit ohne Einschränkungen möglich ist. Der gewählte Aufstellort muss einen passenden Anschluss an die Spannungsversorgung gewährleisten.

Punktuelle Absaugung und Raumabsaugung anwenden. Für ausreichend Frischluft-Zufuhr sorgen - Durchlüftungsrate von mindestens $20 \text{ m}^3 / \text{Stunde}$.

7.1.3 Zusammenbau

Die Maschine kommt vormontiert, es sind die zum Transport abmontierten Anbauteile zu montieren (Anleitung beim jeweiligen Schweißmodus) und die elektrische Verbindung herzustellen.



7.2 Elektrischer Anschluss

WARNUNG

Gefährliche elektrische Spannung!



Verletzungsgefahr durch gefährliche elektrische Spannung!

- Das Anschließen der Maschine, an das Stromnetz sowie die damit verbundenen Überprüfungen dürfen nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt oder unter Anleitung und Aufsicht einer Elektrofachkraft vorgenommen werden!

- Prüfen Sie, ob die Nullverbindung und die Schutzerdung funktionieren.
- Prüfen Sie, ob die Speisespannung und die Frequenz den Angaben der Maschine entsprechen.

HINWEIS



Abweichung der Speisespannung und der Frequenz!

Eine Abweichung vom Wert der Speisespannung von $\pm 5\%$ ist zulässig. Im Speisenetz der Maschine muss eine Kurzschlussicherung vorhanden sein!

- Verwenden Sie ein Versorgungskabel, das den elektrischen Anforderungen entspricht (z.B. H07RN, H05RN) und entnehmen Sie den erforderlichen Querschnitt des Versorgungskabels einer Strombelastbarkeitstabelle. Achten Sie dabei auf die Maßnahmen zum Schutz gegen mechanische Beschädigungen.
- Stellen Sie sicher, dass die Stromquelle mit einem Fehlerstrom-Schutzschalter geschützt ist.
- Schließen Sie die Maschine nur an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose an.
- Achten Sie bei der Benützung eines Verlängerungskabels auf die zur Anschlussleistung der Maschine passenden Dimension. Die Anschlussleistung finden Sie in den technischen Daten, die Zusammenhänge von Leitungsquerschnitt und Leitungslängen entnehmen Sie der Fachliteratur oder informieren Sie sich bei einem Fachelektriker.
- Ein beschädigtes Kabel ist umgehend zu erneuern.

HINWEIS



- Der Betrieb ist nur mit einer Fehlerstromschutzeinrichtung (RCD) mit maximalem Fehlerstrom von 30 mA zulässig. Netzabsicherung 16 A (C).

8 BETRIEB

8.1 Grundlagen

Grundsätzlich wird beim Schweißen in zwei Verfahrensarten unterschieden: das Schmelz-Verbindungsschweißen (Verbindung ohne Kraftaufwand) und das Press-Verbindungsschweißen (Verbindung mit Kraftaufwand). Beim Schmelzschweißen werden zwei Werkstücke (meist gleichartige Metalle) an den Verbindungsstellen geschmolzen und mit oder ohne Zugabe von Zusatzwerkstoffen vereinigt. Die dazu notwendige Energie wird von außen zugeführt. Zu den gebräuchlichsten Schmelz-Schweißverfahren zählen unter anderem das Elektrodenschweißen (MMA) und das Schutzgassschweißen (TIG/WIG, MIG, MAG).

Vor Beginn der Arbeit befreien Sie die Werkstücke gründlich von Rost und Farbe und schleifen Sie sie blank. Legen Sie anschließend die zu verschweißenden Teile zusammen (falls nötig mit Grippzange oder Schraubzwinge fixieren) und befestigen Sie das Massekabel an einer blanken Stelle des Werkstücks. Verschweißen Sie zunächst die Nähte nur mit Punkten – so können Sie die Lage der Teile gegebenenfalls noch korrigieren und dennoch verhindern Sie mit dem punktuellen Fixieren, dass sich das Material durch die Hitze des Lichtbogens verzieht. Nachdem Sie anschließend die Schweißpunkte von Schlacke befreit haben, schweißen Sie die Nähte erst durch.



Beachten Sie: Entlang der Schweißnaht entsteht Schlacke, die Sie abklopfen oder abschleifen müssen. Wenn die Schweißnaht nach Entfernen der Schlacke nur leicht erhaben ist, haben Sie den optimalen Schweißstrom gewählt. Wenn Sie diese abschließend mit einer Schruppscheibe bearbeiten, erscheint das blanke Metall.


Schweißstrom zu schwach beziehungsweise zu stark: Liegt die Naht nur auf der Oberfläche des Werkstücks ist die Verbindung der Materialien nicht stark genug. Das bedeutet, Sie haben einen zu schwachem Schweißstrom gewählt. Zu hoher Schweißstrom führt dazu, dass zu viel Material aus dem Werkstück aufgeschmolzen wird. Dünnerne Werkstücke können dabei sogar durchbrennen.

Halten Sie beim Zünden die Elektrode nicht irgendwo auf das Werkstück, sondern immer im Bereich der späteren Schweißnaht. So vermeiden Sie Risse und Bindefehler und die Schweißnaht wird gleichmäßiger.


Beachten Sie: Bevor Sie am eigentlichen Werkstück arbeiten, sammeln Sie zunächst an Rest- oder Probestücken einige Erfahrungen.

8.1.1 Schweißnähte


Stumpfnähte:

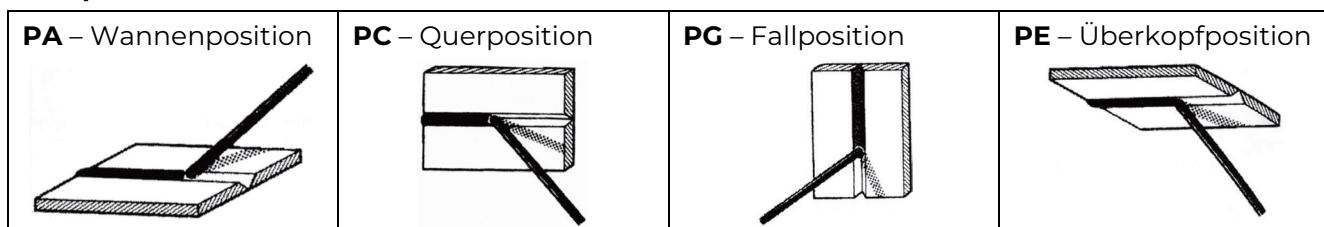

Kehlnähte:

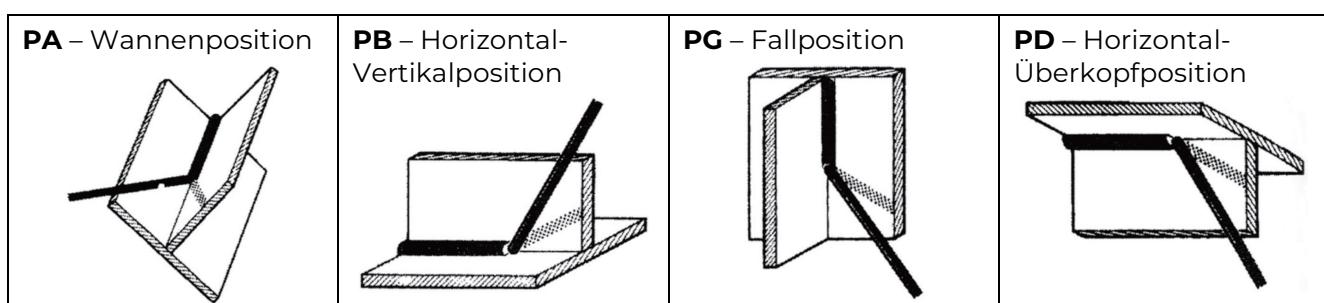

Rohr-Stumpfnähte:

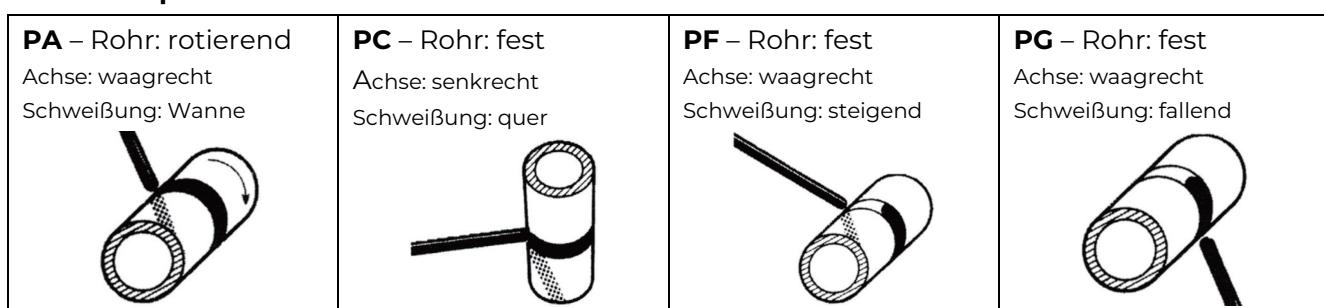

8.2 MMA-Schweißen





Der elektrische Lichtbogen brennt zwischen dem Werkstück und einer abschmelzenden Elektrode. Die Elektrode liefert also gleichzeitig den Zusatzstoff. Die Stabelektrode wird in einen Elektrodenhalter eingespannt und vom Schweißer an der Nahtstelle geführt. Stabelektroden sind im Allgemeinen umhüllt. Die Umhüllung schmilzt ebenfalls vor dem Zutritt der Außenluft. Nach dem Erkalten des Schmelzbades wird Schlacke entfernt.

Beinahe alle schweißbaren Materialien können mit Stabelektroden geschweißt werden, z. B. Baustahl, Kesselstahl, Röhrenstahl, Stahlguss, Edelstahl, Hartauftragungsstähle usw. MMA-schweißen ist einfach und sicher. Die kompakten Geräte sind problemlos zu handhaben und einfach zu transportieren. Da kein Gas erforderlich ist, kann auch im Freien, selbst bei Wind, geschweißt werden.

Das Schweißverhalten und Nahtaussehen werden maßgeblich von der Umhüllung bestimmt. Verwendung finden rutilumhüllte und basische Stabelektroden.

Rutilumhüllte Elektroden haben einen feintropfigen Werkstoffübergang und führen zu feinschuppigen, glatten und flachen Nähten. Sie sind sowohl an Gleichstrom als auch an Wechselstrom verschweißbar. Die Schlacke lässt sich leicht entfernen, zum Teil ist sie selbstlösend. Basisch umhüllte Elektroden sind ausschließlich mit Gleichstrom (Elektrode am Pluspol) verschweißbar. Wegen des größeren Tropfenüberganges lassen sie sich gut in Zwangspositionen schweißen. Aufgrund ihrer guten Spaltüberbrückbarkeit werden sie häufig für Wurzelnähte eingesetzt. Im Vergleich zu den rutilumhüllten Stabelektroden ist hier die Naht grobschuppiger und die Schlacke vergleichsweise schlechter zu entfernen. Bei beiden Hüllentypen ist mit möglichst kurzem Lichtbogen zu arbeiten.

8.2.1 Auswahl der Elektroden

Elektrodenbezeichnung nach EN ISO 2560

Kennziffer für die Festigkeits- und Dehnungseigenschaften des Schweißgutes

Kennziffer	Mindeststreckgrenze	Zugfestigkeit	Mindestbruchdehnung
35	355 N/mm ²	440 – 570 N/mm ²	22 %
38	380 N/mm ²	470 – 600 N/mm ²	20 %
42	420 N/mm ²	500 – 640 N/mm ²	20 %
46	460 N/mm ²	530 – 680 N/mm ²	20 %
50	500 N/mm ²	560 – 720 N/mm ²	18 %

Kennzeichen für Umhüllungstypen

Typ	Umhüllung	Typ	Umhüllung
A	sauer	RC	rutilzellulose
C	zellulose	RA	rutilsauer
R	rutil	RB	rutilbasisch
RR	dick rutil	C	basisch

Kennzeichen für die Kerbschlagbarkeit des Schweißgutes

Kennzeichen	Temperatur für Mindestkerbschlagarbeit 47J		
Z	keine Anforderungen		
A	+20 °C		
0	0 °C		
2	-20 °C		
3	-30 °C		
4	-40 °C		
5	-50 °C		
6	-60 °C		

Kennziffer für Ausbringen und Stromart

Kennziffer	Ausbringen		Stromart
1	≤105 %		Wechsel- und Gleichstrom
2			Gleichstrom
3	>105 %		Wechsel- und Gleichstrom
4			Gleichstrom
5	>125 %		Wechsel- und Gleichstrom
6			Gleichstrom



7	< 160 %	Wechsel- und Gleichstrom
8		Gleichstrom

Kennziffer für Position

Kennziffer	Position
1	alle Positionen
2	alle Positionen außer Fallnacht
3	Stumpfnaht in Position PA, Kehlnaht in Position PA und PB
4	Stumpfnaht in Position PA, Kehlnaht in Position PA
5	Positionen wie 3 plus Position PG

Kennzeichen für Wasserstoffgehalt des Schweißgutes

Kennzeichen	Wasserstoffgehalt des Schweißgutes
H5	max. 5 ml/100g
H10	max. 10 ml/100g
H15	max. 15 ml/100g

Beispiel:

E	46	3	B	4	2	H5
Stabelektrode	Festigkeits- und Dehnungs-eigenschaften des Schweißgutes	Kerb-schlag-barkeit	Umhüllung	Strom-art	Position	Wasser-stoffgehalt

Richtwerte für Stumpfnähte an un- und niederlegierten Blechwerkstoffen

Blechdicke	Schweißposition	Elektrodentyp	Ø Elektroden in mm	Stromstärke in A
4 mm	PA	RA	2,5	75
6 mm			3,2	140
			4,0	180
10 mm		B	3,2	120
			4,0	170
15 mm		RB	3,2	95
			4,0	160
			3,2	130
			4,0	170
20 mm	PF	B	3,2	90
			4,0	140
		B	4,0	160
			5,0	220
		B	3,2	90
			4,0	140

Richtwerte für Kehlnähte an un- und niederlegiertem Stahl

a-Maß	Schweißposition	Elektrodentyp	Ø Elektroden in mm	Stromstärke in A
2 mm	PB	RC	2,5	70
3 mm		RR	3,2	130
4 mm			4,0	180
5 mm		RR160	4,0	190
6 mm			180	240
8 mm		RR	5,0	290
			4,0	180
		B	4,0	240
			3,2	110
			4,0	140



Richtwerte für Rohr-Stumpfnähte an Rohren aus un- und niederlegiertem Stahl

Wanddicke	Schweißposition	Elektrodentyp	Ø Elektroden in mm	Stromstärke in A
8 mm	PG	C	4,0	125 - 170
10 mm			4,0	130 - 150
10 mm			5,0	175 - 190
12 mm			4,0	130 - 180
12 mm			5,0	175 - 200

8.3 MIG/MAG-Schweißen



MIG-Schweißen (Metall-Inertgasschweißen)

Metallschweißen mit inerten Gasen, auch bekannt als MIG Schweißen, ist ein so genanntes Lichtbogen-Schweißverfahren. Mittels einer Drahtvorschubeinheit wird der Schweißdraht von einer Spule automatisch abgewickelt. Die Drahtvorschubgeschwindigkeit kann variabel eingestellt werden. Der Draht wird unmittelbar und direkt an die Schweißstelle mittels eines Kontaktrohrs herangeführt und dabei schmilzt der Schweißdraht sofort ab. Durch eine Düse wird während des MIG-Schweiß-Prozesses auch das Schutzgas zugeführt. Dieses Gas schützt somit vor Oxidation und verhindert das Eindringen von Sauerstoff in das Schweißbad. Diese Schutzmaßnahmen sind notwendig wenn man verhindern möchte, dass das Verfahren zu minderer Qualität führt.

MAG Schweißen (Metall-Aktivgasschweißen)

Der Lichtbogen brennt beim MAG Schweißen zwischen einem aufgespülten Schweißdraht und dem Werkstück. Durch die Drahtvorschubeinheit wird er Schweißdraht als Schweißzusatzwerkstoff dem Werkstück zugeführt und danach wird der Schweißdraht im Lichtbogen geschmolzen. Je nach Zusammensetzung haben Schutzgase, die beim MAG Schweißen benutzt werden, unterschiedliche Eigenschaften und verschiedene Einflüsse auf das Schweißergebnis. Das Schutzgas schützt den Lichtbogen vor atmosphärischen Einflüssen, indem es den Schweißdraht umströmt. Beim MAG Schweißen wird mit aktiven Gasen gearbeitet und dabei kommt häufig ein Gasgemisch aus Kohlendioxid, Argon und Sauerstoff zum Einsatz. Es können Nebenerscheinungen wie z.B. das Einbrennen und Spritzen verminder werden, indem man die Anteile der einzelnen Gase den Anforderungen des zu schweißenden Materials anpasst. Hauptsächlich wird das MAG Schweißen bei unlegierten Stahlsorten eingesetzt. Haltbare und qualitativ gute Schweißverbindungen sind vom kontinuierlichen Gasfluss, vom Schweißstrom sowie von der Vorschubgeschwindigkeit des Schweißdrähtes abhängig. Ermitteln Sie die richtige Einstellung einfach durch einige Schweißnaht-Tests. Damit der Schweißdraht gut nachschiebt, führen Sie den Schweißbrenner gerade und halten den Brenner leicht schräg.


8.3.1 Anwendungshinweise

Sauberkeit:

Der Schweißnahtbereich muss frei von Fett, Öl und sonstigen Verunreinigungen sein. Ebenfalls ist auf sauberen Schweißdraht und saubere Handschuhe zu achten.


Das gilt besonders beim Fügen von Aluminium, um die Porenentwicklung zu verhindern.

Brennerführung:


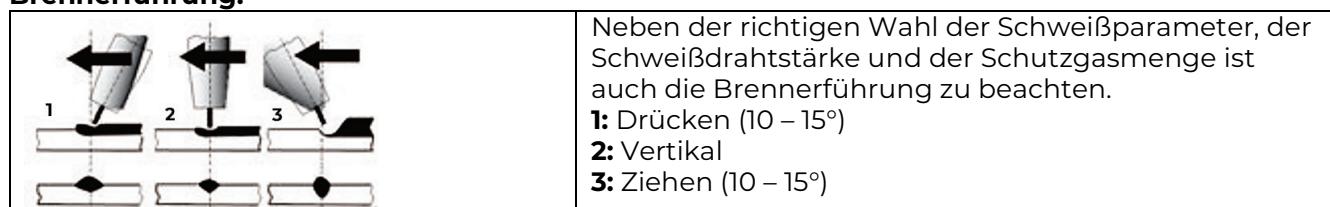




Lichtbogenlänge:

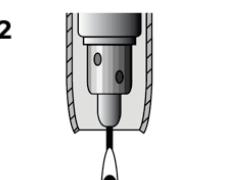	Ein langer Lichtbogen (1) verringert die Einbrandtiefe, die Schweißnaht wird breiter und flacher, die Spritzerneigung steigt. Gegenüber dem kurzen Lichtbogen geht das Schweißgut etwas grobtropfiger über. Verwenden Sie einen längeren Lichtbogen beim Kehlnahtschweißen, um eine flache oder unterwölbte Nahtform zu erreichen.
	Ein kurzer Lichtbogen (2) erhöht (bei gleicher Stromstärke) die Einbrandtiefe, die Schweißnaht wird schmäler und die Spritzerneigung geringer. Das Schweißgut geht feintropfiger über, wenn der Kurzlichtbogen noch nicht erreicht ist.

Länge des freien Schweißdrahtendes:

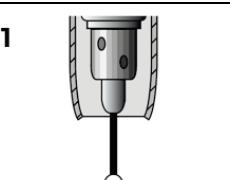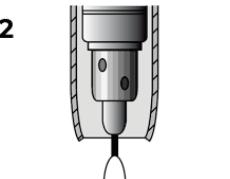	In der Regel beträgt der Abstand des Brenners zum Werkstück den 10-12fachen Schweißdrahtdurchmesser. Sie können den Brennerabstand auch verändern, und so die Länge des freien Schweißdrahtendes beeinflussen.
	Ein längeres freies Schweißdrahtende (1) verringert die Stromstärke und die Einbrandtiefe. Ein kürzeres freies Schweißdrahtende (2) erhöht die Stromstärke bei unveränderter Drahtvorschubgeschwindigkeit.

Schutzgasmenge:

Die Schutzgasmenge ist der jeweiligen Schweißaufgabe anzupassen. Je nach Stromstärke, Werkstoff und Schutzgasart werden zum sicheren Gasschutz ca. 18 – 15 l/min Schutzgas benötigt.

Faustformel: Gasdurchfluss = Schweißdrahtstärke (in mm) x 10 l/min

Schweißparameter (Richtwerte):


Diese Angaben sind abhängig von Legierungstyp, Schutzgas und Kontaktrohrabstand

Schweißdrahtstärke	Schweißstrom	Schweißspannung	Kontaktrohrabstand
1,0 mm	70-220 A	16 – 25 V	8 – 12 mm
1,2 mm	100-280 A	18 – 28 V	8 – 12 mm

8.3.2 Schweißbrenner

Der Schweißbrenner ist das Werkzeug des MIG/MAG-Schweißers. Seine Funktionen beeinflussen in besonderem Maße die entstehende Schweißnaht. Der Brenner ist über das Schlauchpaket mit dem Schweißgerät verbunden. Durch das Schlauchpaket verläuft die Schweißstromleitung, der Schweißdraht und die Schutzgaszuführung, sowie die Steuerleitung, die es gestattet auf Knopfdruck vom Brennerschalter aus verschiedene Funktionen ein- und auszuschalten.

Aufbau:

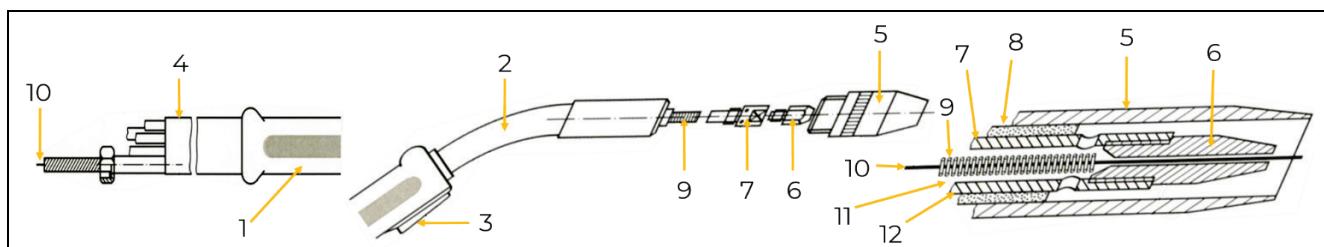



1: Griff	5: Gasdüse	9: Schweißdrahtführungsspirale
2: Brennerrohrbogen	6: Kontaktrohr	10: Schweißdraht
3: Brennertaste	7: Kontaktrohrhalterung	11: Zuführung Schutzgas
4: Schlauchpaket	8: Isolierstück	12: Zuführung Schweißstrom

8.3.3 Schweißdraht

Überwiegend wird Schweißdraht in Legierung angewendet, die an die jeweiligen Grundwerkstoffe und Schweißarbeiten angepasst sind. So entsteht eine ideale Verbindung von Grundwerkstoffen und Schweißzusatzwerkstoffen. Das Ergebnis des Schweißvorganges wird damit verbessert.

Beim Schweißdraht wird in der Regel zwischen zwei verschiedenen Arten unterschieden. Es gibt Fülldrahtelektroden und Massivdrahtelektroden. Fülldrahtelektroden grenzen sich deutlich von einem massiven Schweißdraht ab. Das liegt an der besonderen Zusatzfüllung, die das Schweißen direkt beeinflusst. Es sind auch Metallpulverdrähte verfügbar, welche die Spritzneigung beim Schweißen deutlich reduzieren. Andere Füllungen hingegen bilden Schlacke. Diese setzen sich auf der Schweißnaht ab und können auch als Schweißbadsicherung dienen, was das Schweißen in schwierigsten Positionen ermöglicht.

8.4 WIG/TIG-Schweißen



Beim WIG-Verfahren (WIG = Wolfram-Inert-Gas) brennt der elektrische Lichtbogen zwischen der nicht abschmelzenden Wolfram-Elektrode und dem Werkstück. Der Lichtbogen ist sehr intensiv und kann sehr gut geführt werden. Ein separat zugeführtes Argon-Schutzgas schützt den Lichtbogen und die Schweißzone vor dem Zutritt der Atmosphäre. Falls erforderlich, wird Zusatzwerkstoff von Hand oder mit einer speziellen Kaltdrahtzufuhr zugegeben.

Stahl, Edelstahl, Kupfer, Titan u. a. werden mit Gleichstrom geschweißt. Die Elektrode ist am Minuspol angeschlossen und spitz zugeschliffen.

Aluminium, Magnesium sowie deren Legierungen werden, um die Oxidhaut aufzureißen, ausschließlich mit Wechselstrom geschweißt. Die Elektrode ist stumpf. Beim Schweißen stellt sich eine runde bis ballige Form ein.

Die Vorteile des WIG-Schweißens:

Die einfache Handhabung und eine gute Beherrschbarkeit des Lichtbogens ermöglichen ein sehr komfortables und sauberes Arbeiten. Die geringe Verzunderung des Werkstücks, die schmale Schweißzone, der Wegfall von Flussmitteln und der spritzerfreie Lichtbogen sorgen für saubere, exakte Nähte ohne Schlackeneinschlüsse und ohne wesentliche Nacharbeit.

8.4.1 Auswahl der Elektroden

Einbrandverhalten und Nahtbreite:

Spitzenwinkel von 30° - 60° werden für gutes Einbrandverhalten empfohlen.

Kleinerer Spitzenwinkel = tieferer Einbrand; Größerer Spitzenwinkel = erhöhte Nahtbreite



Elektrodenbezeichnung nach EN 26848

Kurzzeichen	Zusammensetzung				Kennfarbe		
	Oxidzusatz		Verunreinigungen	Wolfram			
	% (m/m)	Art	% (m/m)	% (m/m)			
WP	---	---	ThO ₂	≤ 0,20	99,8		
WT 4	0,35 – 0,55	grün					
WT 10	0,80 – 1,20	blau					
WT 20	1,70 – 2,20	gelb					
WT 30	2,80 – 3,20	rot					
WT 40	3,80 – 4,20	violett					
WZ 3	0,15 – 0,50	ZrO ₂			orange		
WZ 8	0,70 – 0,90				braun		
WL 10	0,90 – 1,20	LaO ₂			weiß		
WC 20	1,80 – 2,20	CeO ₂			schwarz		
					grau		

Richtwerte Stromstärkenbereiche für Wolframelektroden nach EN 26848

Ø Elektrode	Gleichstrom in A				Wechselstrom in A	
	Minuspol an der Elektrode		Pluspol an der Elektrode		Wolfram rein	Wolfram mit Oxid
	Wolfram rein	Wolfram mit Oxid	Wolfram rein	Wolfram mit Oxid		
1,6 mm	40 – 130	60 – 150	10 – 20	10 – 20	45 – 90	60 – 125
2,0 mm	75 – 180	100 – 200	15 – 25	15 – 25	65 – 125	85 – 160
2,4 mm	130 – 230	170 – 250	17 – 30	17 – 30	80 – 140	120 – 210
3,2 mm	160 – 310	225 – 330	20 – 35	20 – 35	150 – 190	150 – 250
4,0 mm	275 – 450	350 – 480	35 – 50	35 – 50	180 – 260	240 – 350
4,8 mm	400 - 625	500 - 675	50 - 70	50 - 70	240 - 350	330 - 460

8.4.2 Stromart

In der Regel wird Gleichstrom zum WIG Schweißen verwendet. Beim Schweißen von Stahl und vielen anderen Metallen und Legierungen liegt der kältere Minuspol an der Elektrode und der heißere Pluspol am Werkstück. Die Strombelastbarkeit und die Standzeit der Elektrode sind bei dieser Polung wesentlich größer als bei der Pluspolschweißung.

Bei Aluminium und seinen Legierungen, sowie bei einigen Bronzen, das sind Werkstoffe, die hochschmelzende oder sehr zähflüssige Oxide bilden, wird dagegen Wechselstrom verwendet.

8.4.3 Anwendungshinweise

		Neben der richtigen Wahl der Schweißparameter, der Gasdüsengröße und der Schutzgasmenge ist auch die Brennerführung und falls erforderlich, die Zugabe des Schweißzusatzes zu beachten. Die Brennerneigung in Schweißrichtung ist stechend ca. 15° - 40°.
--	--	---

Sauberkeit:

Der Schweißnahtbereich muss frei von Fett, Öl und sonstigen Verunreinigungen sein. Ebenfalls ist auf sauberen Schweißzusatz und saubere Handschuhe zu achten.

Das gilt besonders beim Fügen von Aluminium, um die Porenentwicklung zu verhindern.

Schweißzusatzführung:

Das abzuschmelzende Ende des Schweißzusatzes muss, zur Verhinderung von Oxidation, immer im Schutzgasmantel geführt werden. Der Schweißzusatz ist unter einem kleinen Winkel (10° - 30°), auf die Werkstückoberfläche bezogen, zu führen.



Schliff der Wolframelektrode:

Der Anschliff der Elektrodenspitze soll in axialer Richtung erfolgen. Je feiner die Spitzenoberfläche ist, desto ruhiger brennt der Lichtbogen und umso höher ist die Standzeit.

Beim Anschleifen der Wolframelektrode muss die Schleifscheibe gegen die Elektrodenspitze laufen, um ein Einbrennen des spröden Werkstoffes zu vermeiden.

Schutzgasmenge:

Die Schutzgasmenge ist der jeweiligen Schweißaufgabe bzw. der Gasdüsengröße anzupassen. Nach Schweißende muss das Gas lange genug strömen, um das erkaltende Schmelzbad und die Wolframelektrode ausreichend vor Oxidation zu schützen. Je nach Stromstärke, Werkstoff und Schutzgasart werden zum sicheren Gasschutz ca. 5 – 12 l/min Schutzgas benötigt.

Schweißparameter (Richtwerte):


Beispiel für unlegierte Stähle, Gleichstrom und Argon

Blechdicke	Schweißstrom	Ø Elektrode	Schutzgasmenge
0,9 mm	100 A	1,6 mm	4 l/min
1,5 mm	100 – 140 A	1,6 mm	5 l/min
2,2 mm	140 – 170 A	2,4 mm	7 l/min

8.4.4 Schweißbrenner

Der Schweißbrenner ist das Werkzeug des WIG-Schweißers. Seine Funktionen beeinflussen in besonderem Maße die entstehende Schweißnaht. Der Brenner ist über das Schlauchpaket mit dem Schweißgerät verbunden. Durch das Schlauchpaket verläuft die Schweißstromleitung und die Schutzgaszuführung, sowie die Steuerleitung, die es gestattet auf Knopfdruck vom Brennerschalter aus verschiedene Funktionen ein- und auszuschalten.

Aufbau:

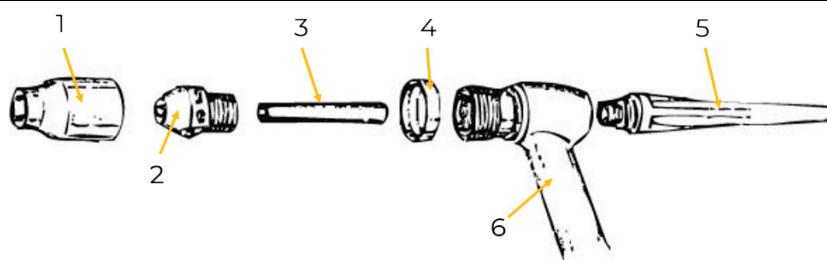

1: Gasdüse	3: Spannhülse	5: Brennerkappe
2: Spannhülsengehäuse	4: Dichtung	6: Griff

8.4.5 Schweißzusatz

Der Schweißzusatz beim WIG-Schweißen liegt meist stabförmig vor beim vollmechanischen Einsatz des Verfahrens wird er drahtförmig durch ein separates Vorschubwerk zugeführt.

In der Regel werden die Schweißzusätze artgleich zum Grundwerkstoff ausgewählt.

Der Durchmesser des Schweißzusatzes muss auf die Schweißaufgabe abgestimmt sein. Er richtet sich nach der Materialdicke und damit auch nach dem Durchmesser der Wolframelektrode.

Blechdicke	Ø Wolframelektrode	Gasdüsengröße Nr.	Ø Schweißzusatz
1 mm	1,0 mm	4	1,6 mm
2 mm	1,6 mm	4 – 6	2,0 mm
3 mm	1,6 mm	6	2,5 mm
4 mm	2,4 mm	6 – 8	3,0 mm
5 mm	2,4 – 3,0 mm	6 – 8	3,2 mm
6 mm	3,2 mm	8	4,0 mm
8 mm	4,0 mm	8 - 10	4,0 mm

8.5 Bedienung

WARNING



Gefahr durch elektrische Spannung! Das Hantieren an der Maschine bei aufrechter Spannungsversorgung kann zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod führen.

- Trennen Sie die Maschine vor jeglichen Einstell- oder Umrüstarbeiten stets von der Spannungsversorgung und sichern Sie sie gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten!



VORSICHT



Gefahr von Personen- und Sachschäden durch elektrischen Schlag.
Sobald die Maschine eingeschaltet ist, ist die Elektrode (Schweißdraht) spannungsführend. Darauf achten, dass die Elektrode (Schweißdraht) keine Personen oder elektrisch leitenden oder geerdeten Teile berührt (z.B. Gehäuse, etc.)

8.5.1 Maschine ein - ausschalten

	<p>Position 1: Einschalten Position 0: Ausschalten</p>
	<p>Nach dem Einschalten der Maschine wird automatisch die Benutzeroberfläche für die Werkseinstellungen und anschließend die Benutzeroberfläche für die letzte Abschaltung aufgerufen.</p> <p>Die gelben Bezeichnungen (markiert) zeigen den aktuellen Parameternamen oder die Funktion der Auf- und Abwärtstasten im aktuellen Menü an.</p>

8.5.2 Schweißmodus auswählen

	<p>Mit Funktionsregler Display (1) die Option " " auswählen und Drücken, um die Bedienoberfläche zur Auswahl des Schweißmodus zu öffnen.</p>
	<p>In dieser Bedienoberfläche den gewünschten Schweißmodus auswählen und durch Drücken bestätigen.</p>

Schweißmodus:

No	Code	Abkürzung	Bezeichnung
1	FastPulse	FMIG	High-Speed-Puls-Schutzgasschweißen
2	PulseMIG	PMIG	Puls-Schutzgasschweißen
3	FastTwin	Ftwi	High-Speed-Doppel-Puls-Schutzgasschweißen
4	TwinPulse	Twin	Doppel-Puls-Schutzgasschweißen
5	FastMIG	FMIG	High-Speed-Schutzgasschweißen
6	MIG/MAG	YMIG	Schutzgasschweißen
7	FastUp	F-UP	High-Speed-Innenschweißen
8	MMA Mode	MMA	MMA Schweißen
9	FastRoot	Root	High-Speed-Wurzelschweißen
10	TIG Mode	TIG	DC-WIG-Schweißen (ziehender und zündender Lichtbogen)
11	FastCold	Cold	High-Speed-Kaltschweißen
12	PulseTIG	PTIG	Puls-WIG-Schweißen
13	SYNC MIG	MIG	MIG-Schutzgasschweißen
14	CarbonArc	Carc	Lichtbogenfugenhobeln mit Kohlenstoff

8.5.3 Auswahl Gasart/Schweißmaterial

 1	Mit Funktionsregler Display (1) die Option "  " auswählen und Drücken, um die Bedienoberfläche zur Auswahl Gasart/Schweißmaterial zu öffnen.																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">Fe CO₂</td> <td style="padding: 2px;">ER1070</td> <td style="padding: 2px;">ER6061</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Fe Ar82%</td> <td style="padding: 2px;">ER1100</td> <td style="padding: 2px;">ER6063</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Fe Ar92%</td> <td style="padding: 2px;">ER4043</td> <td style="padding: 2px;">CuSi3</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">RutilFlux</td> <td style="padding: 2px;">ER4047</td> <td style="padding: 2px;">CuAl8</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">BasicFlux</td> <td style="padding: 2px;">ER5183</td> <td style="padding: 2px;">CuSn</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">MetalFlux</td> <td style="padding: 2px;">ER5356</td> <td style="padding: 2px; color: red;">>CuSn8</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Fe NoGas</td> <td style="padding: 2px;">ER5554</td> <td style="padding: 2px;">CuZn4</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">ER1050</td> <td style="padding: 2px;">ER5556</td> <td style="padding: 2px;">ER201</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="color: green; font-size: small; padding: 2px;">Copper alloy: Ar 100%</td> </tr> </table>	Fe CO₂	ER1070	ER6061	Fe Ar82%	ER1100	ER6063	Fe Ar92%	ER4043	CuSi3	RutilFlux	ER4047	CuAl8	BasicFlux	ER5183	CuSn	MetalFlux	ER5356	> CuSn8	Fe NoGas	ER5554	CuZn4	ER1050	ER5556	ER201	Copper alloy: Ar 100%			<p>In dieser Bedienoberfläche die erforderliche Gasart/Schweißmaterial auswählen und durch Drücken bestätigen.</p> <p>HINWEIS: ist nur im MIG, Pulse-MIG und Doppel-Puls-MIG Modus möglich</p>
Fe CO₂	ER1070	ER6061																										
Fe Ar82%	ER1100	ER6063																										
Fe Ar92%	ER4043	CuSi3																										
RutilFlux	ER4047	CuAl8																										
BasicFlux	ER5183	CuSn																										
MetalFlux	ER5356	> CuSn8																										
Fe NoGas	ER5554	CuZn4																										
ER1050	ER5556	ER201																										
Copper alloy: Ar 100%																												

Code	Beschreibung
C-Stahl	
Fe CO ₂	C-Stahl CO ₂
Fe Ar82	C-Stahl Ar 82%+CO ₂ 18%
Fe Ar92	C-Stahl Ar 92%+CO ₂ 8%
Fe NoGas	Fülldraht aus Kohlenstoffstahl, gaslos, selbstschützend
RutilFlux	Säurehaltiger Fülldraht, Ar 82%+CO ₂ 18%
BasicFlux	Alkalischer Fülldraht, Ar 82%+CO ₂ 18%
MetalFlux	Fülldraht mit Pulverkern
Aluminiumlegierung: AR 100%	
ER1050/ER1070/ER1100	Reines Aluminium AR 100%
ER4043/ER4047	Aluminium-Silizium AR 100%
ER5183/ER5356/ER5554/ER5556	Aluminium-Magnesium AR 100%
ER6061/ER6063	Aluminium-Magnesium-Silizium-Legierung AR 100%
Kupferlegierung: AR 100%	
CuSi3	Silizium-Bronze AR 100%
CuAl8	Aluminium-Bronze AR 100%
CuSn	Rotes Kupfer AR 100%
CuSn8	Zinn-Bronze AR 100%
CuZn4	Zinn-Messing AR 100%
Edelstahl: Ar 98%+CO₂ 2%	
ER201/ER301/ER304/ER304L/ER307/ER307Si/ER308/ ER308L/E308LSi/ER309/ER309L/ER309LSi/ER309Mo/ ER309MoL/ER310/ER312ER316/ER316L/ER316LSi/ER317/ ER317LER321/ER347/ER348/ER410/ER420/ER430/ER630/ ER2209/ER2594	Edelstahl: Ar 98%+CO ₂ 2%
Edelstahl-Fülldraht: Ar 82%+CO₂ 18%	
ER304/ER304L/ER307L/ER308L/ER309L/ER309MoL/ER310/ ER316L/ER321L/ER347L/ER2209/ER2594	Edelstahl-Fülldraht: Ar 82%+CO ₂ 18%

8.5.4 Weitere Parameter

Es können ebenso folgende Parameter mit dem Funktionsregler Display eingestellt werden.

Abbreviation	Code	Name of welding mode
Size	Welding wire diameter	3 Durchmesser einstellbar: 0.8, 1.0, and 1.2
Mode	Operation Mode	6 Schweißbrennerschaltereinstellungen: 2T, 4T, S4T, S2T, Punktschweißen und kontinuierliches Punktschweißen
Endl	Extinguishing arc current	Bogenkrater füllen bei S4T und S2T




Hotl	Initial current	Wärmezufuhr zu Beginn des Schweißens erhöhen, für S4T und S2T
Burn	Burn-back time	Einstellung der Rückbrenndauer am Ende des Schweißvorganges
Hott	Initial time	Die Start-Stromdauer für S2T
Endt	Extinguishing time	Die Löschlichtbogenstromdauer gilt für S2T.
Slop	Transition time	Die Zeit für das Umschalten der beiden Ströme (z.B. des Anfangsstroms und des Schweißstroms); Kennlinienauswahl für das Handschweißen: CC Konstantstrom, CP Konstantleistung (für Zellulose), 1 - 20 langsamer Abstieg
Sptt	Time for spot welding	Dauer des Punktschweißens
Freq	Pulse frequency	Frequenz des Doppelpuls-Schutzgasschweißens, des High-Speed-Doppelpuls-Schutzgasschweißens und des High-Speed-Vertikalschweißens
Duty	Duty ratio	Einschaltzeit des Doppelpuls-Schutzgasschweißens, des High-Speed-Doppelpuls-Schutzgasschweißens und des High-Speed-Vertikalschweißens
Ip-p	Pulse amplitude	Spitzenstromamplitude beim Doppelkpuls-Schutzgas- und High-Speed-Doppelpuls-Schutzgasschweißen
HotU	Initial arc length	Startstrom-Lichtbogenlänge
PU	Peak arc length	Spitzenstrom-Lichtbogenlänge
BU	Basic arc length	Grundstrom-Lichtbogenlänge
StFd	soft starting	Sanftanlauf Vorschubgeschwindigkeit
VRD	Low/no-load	MMA Schweißen VRD-Schalter
Stop	Stop time	Zeitintervall für Schweißstopp beim kontinuierlichen Punktschweißen
Preg	Preflow of gas	Gasvorströmzeit
Post	Postflow of gas	Gasnachströmzeit
EndU	Extinguishing arc length	Länge des Löschlichtbogens
FORC	Arc force(Inductance)	Schutzgasschweißen bezieht sich auf die Induktivität; Puls-Schutzgasschweißen bezieht sich auf die Spitzenstromamplitude; Handschweißen bezieht sich auf die Lichtbogenkraft

8.5.5 Montage Druckminderer

HINWEIS



Bei der Montage müssen alle Ventile der Gasflasche und des Druckminderers geschlossen sein!

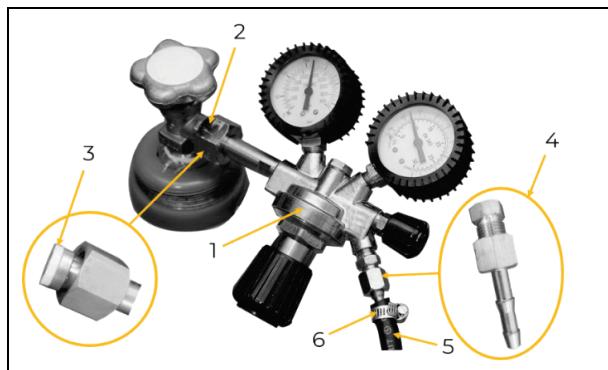

- Druckminderer (1) auf Anschluss der Gasflasche (2) schrauben. Auf Dichtung (3) achten!
- Gasschlauchanschluss (4) aufschrauben
- Gasschlauch (5) aufschieben und mit Schlauchklemme (6) fixieren

HINWEIS



Bei der Montage ist auf absolute Sauberkeit zu achten!



8.5.6 Masseverbindung herstellen

	Massekabel (1) in die (+) Strombuchse (2) einstecken und durch Drehen verriegeln.
	Mit der Masseklemme eine Verbindung mit dem Werkstück herstellen

8.5.7 Konfiguration MMA-Schweißen

	<ul style="list-style-type: none">Verbindung Drahtvorschub (1) aussteckenMassekabel je nach Elektrodentyp in die (-) Strombuchse oder in die (+) Strombuchse einstecken und durch Drehen verriegelnStromstecker des Elektrodenhalters je nach Elektrodentyp in die freie Strombuchse mit gegensätzlicher Polarität einstecken und durch Drehen verriegeln <p>HINWEIS: Informationen, ob die Stabelektroden am Pluspol oder am Minuspol zu verschweißen sind, entnehmen Sie den Herstellerangaben der Elektroden.</p>
--	---

8.5.8 Stabelektrode einspannen


	<ul style="list-style-type: none">Elektrodenhalter durch Drücken des Griffes (1) öffnenElektrode (2) einsetzenZum Spannen Griff loslassen
--	---

8.5.9 Konfiguration MIG/MAG-Schweißen


	<ul style="list-style-type: none">Massekabel (1) in die Buchse Masseklemme einstecken und durch Drehen verriegeln.Stecker des Schweißbrenners (2) in den Schweißbrenneranschluss einstecken und durch Drehen verriegelnMit Gasschlauch Verbindung von Druckminderer zu Maschine herstellenGasversorgung an Druckminderer anschließen
--	---





Schema mit Schutzgas und optionalem Zubehör HMSG8M

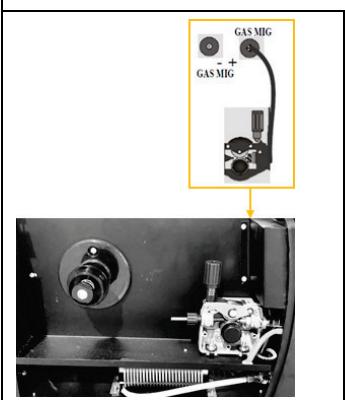


Vorderseite

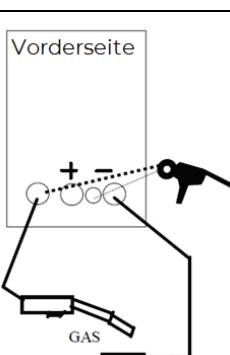

Schema ohne Schutzgas und optionalem Zubehör HMSG8M

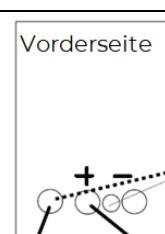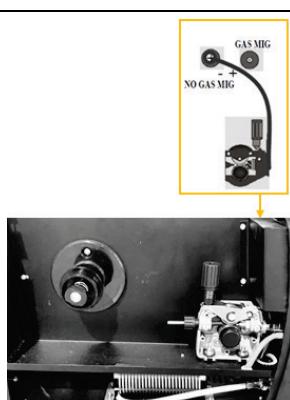

8.5.10 Schweißdrahtspule einsetzen

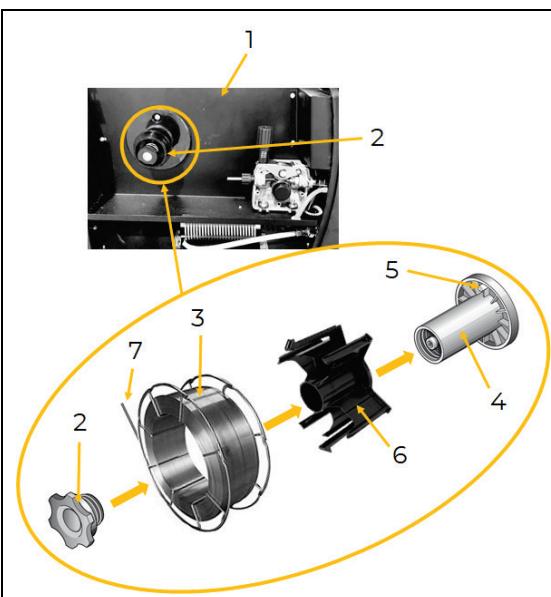


- Gehäusedeckel (1) öffnen
- Haltemutter (2) lösen
- Schweißdrahtspule (3) auf den Ablaufdorn (4) stecken
- Schweißdraht (7) muss dabei unten, Richtung Drahtvorschubeinheit, ablaufen
- Mitnehmerstift (5) einrasten lassen
- Ja nach verwendeter Korbspule Korbspulenadapter (6) verwenden.

HINWEIS: Korbspulenadapter ist nicht im Lieferumfang enthalten! Den passenden Adapter finden Sie im Kapitel Ersatzteile oder auf www.holzmann-maschinen.at

- Schweißdrahtspule mit Haltemutter (2) fixieren
- Haltemutter so stark festziehen, dass beim Loslassen der Brennertaste die Schweißdrahtspule gerade nicht mehr nachläuft


8.5.11 Schweißdraht einfädeln

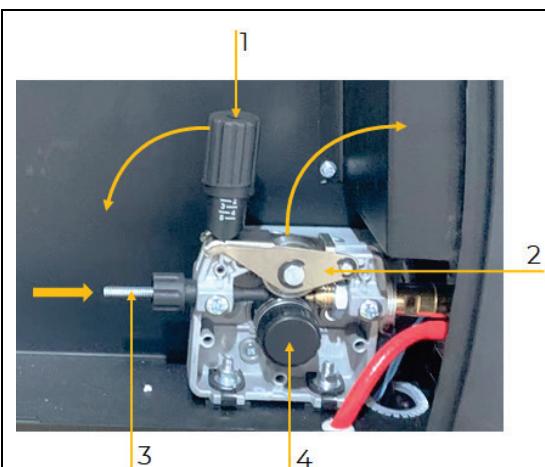

- Seitliche Abdeckung hochklappen
- Spannhebel (1) durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn lösen und nach unten ziehen
- Anpressrolle (2) nach oben klappen
- Schweißdraht durch die Einlaufdüse (3) bis in den Auslauf einfädeln

HINWEIS: Der Durchmesser des Schweißdrähtes muss mit der von vorn lesbaren Einprägung auf der Drahtvorschubrolle übereinstimmen.

- Um die Drahtvorschubrolle umzudrehen, Rändelschraube (4) lösen, Drahtvorschubrolle umdrehen und wieder mit Rändelschraube fixieren
- Anpressrolle (2) nach unten klappen
- Spannhebel (1) nach oben ziehen und Anpressdruck durch Drehen einstellen
- Schweißbrennertaste drücken und der Schweißdraht wird vorgeschnitten.

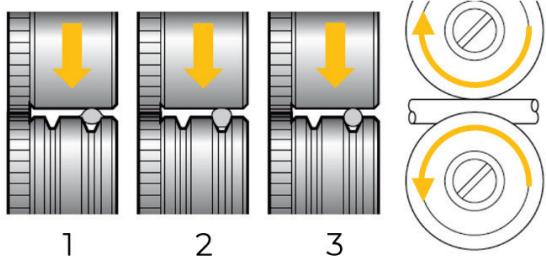

Anpressdruck so einstellen, dass die Drahtvorschubrolle beim Festhalten der Schweißdrahtspule gerade noch durchdrehen. Der Schweißdraht darf nicht geklemmt oder verformt werden.

1: falsche Drahtvorschubrolle

2: zu hoher Anpressdruck


3: korrekt

8.5.12 Konfiguration WIG-Schweißen



- Massekabel (1) in die (+) Strombuchse einstecken und durch Drehen verriegeln
- Stromstecker des Schweißbrenners (2) in die (-) Strombuchse einstecken und durch Drehen verriegeln
- Mit Gasschlauch Verbindung von Druckminderer zu Maschine herstellen
- Gasschlauch (1) auf Gaseingang stecken und mit Schlauchklemme fixieren

8.5.13 Wolframelektrode einspannen

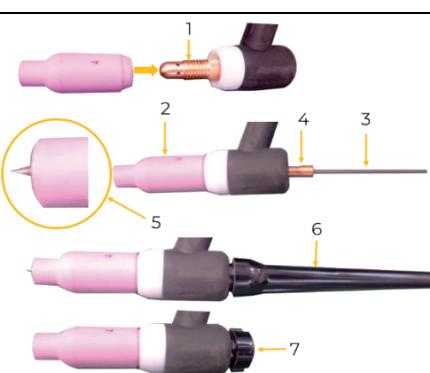

- Spannhülsengehäuse (1) einschrauben
- Gasdüse (2) aufsetzen
- Elektrode (3) in Spannhülse (4) stecken und in Brenner schieben
- Länge der Elektrodenspitze (5) einstellen
- Je nach Elektrodenlänge lange (6) oder kurze (7) Brennerkappe aufschrauben

8.5.14 MMA-Schweißen



- Maschine einschalten
- Display startet
- Schweißmodus MMA-Schweißen auswählen
- Schweißstrom mit Schweißstromregler einstellen
- Schweißvorgang durchführen

8.5.15 MIG/MAG-Schweißen




- Maschine einschalten
- Display startet
- Schweißmodus MIG/MAG-Schweißen auswählen
- Intervall – Schweißzeit einstellen
- Punktschweißzeit einstellen
- Drahtvorschubgeschwindigkeit einstellen
- Drahtrückbrenndauer einstellen
- Am Druckminderer den gewünschten Schutzgasdurchfluss einstellen (1)
- Lichtbogen am Brenner durch Drücken der Brennertaste (2) zünden
- Schweißvorgang durchführen

8.5.16 WIG-Schweißen

	<ul style="list-style-type: none"> • Maschine einschalten • Display startet • Schweißmodus WIG-Schweißen auswählen • Schweißstrom mit Schweißstromregler einstellen • Gasnachströmzeit einstellen • Am Druckminderer den gewünschten Schutzgasdurchfluss einstellen (1) • Lichtbogen am Brenner durch Drücken der Taste (2) zünden • Schweißvorgang durchführen
---	---

8.5.17 Erklärung der Einstellwerte

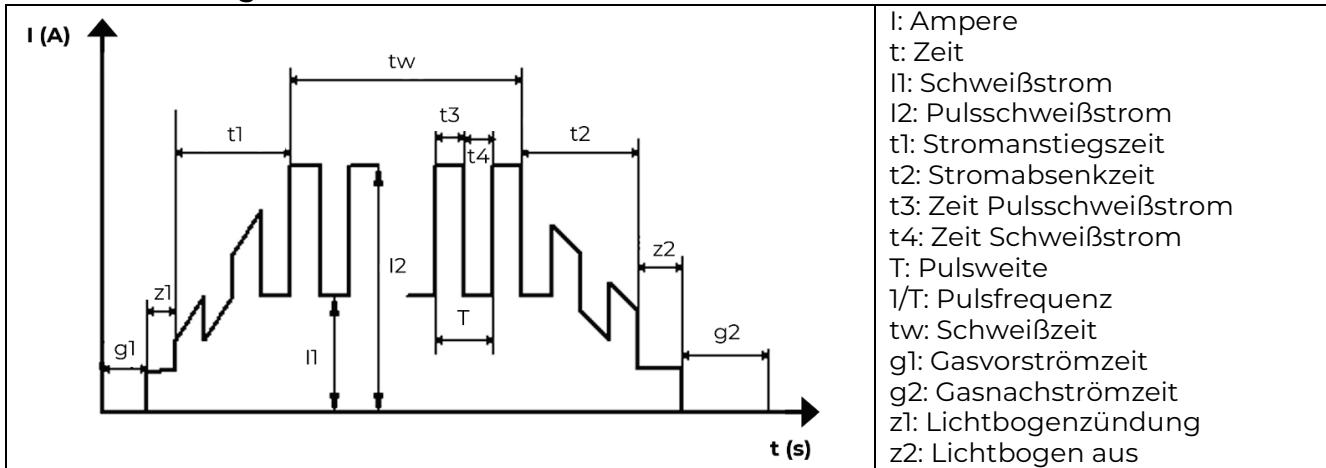

Schweißstrom:

- Stromstärke für MMA-Schweißen und WIG-Schweißen ohne Pulsmodus
- Minimale Stromstärke der gepulsten Welle bei WIG-Schweißen mit Pulsmodus
Folgen einer Werterhöhung:
 - schnelleres Erzeugen des Schmelzbads
 - Vergrößerung der Wärmeeinflusszone

Pulsschweißstrom:

- Maximale Stromstärke der gepulsten Welle bei WIG-Schweißen mit Pulsmodus

Stromanstiegszeit:

- Dauer zum Erreichen von I2

Stromabsenkzeit:

- Dauer zum Erreichen von I2 zu I1

Zeit Pulsschweißstrom:

- Dauer der maximalen Stromstärke der gepulsten Welle
Folgen einer Werterhöhung:
 - besserer Einbrand der Schweißnaht
 - Gefahr von Einbrandkerben
Folgen einer Wertverringerung:
 - Verkleinerung der Wärmeeinflusszone
 - schwierigeres Erzeugen des Schmelzbads

Zeit Schweißstrom:

- Dauer der minimalen Stromstärke der gepulsten Welle
Folgen einer Werterhöhung:
 - besseres Einbringen des Schweißzusatzes
 - Vergrößerung der Wärmeeinflusszone

Pulsweite:

- Dauer von 1 Mal t3 und t4

Pulsfrequenz:

- $1/T$
Folgen einer Werterhöhung:
 - langsamere Schmelzgeschwindigkeit
 - Verkleinerung der Wärmeeinflusszone

**Gasvorströmzeit**

- Dauer in der das Gas vorströmt. Hierdurch wird eine Schutzhülle erzeugt, die Unreinheiten am Beginn der Schweißnaht verhindert.

Gasnachströmzeit

- Dauer in der das Schutzgas nachströmt.
Folgen einer Werterhöhung:
 - geringere Oxydation (höhere Nahtqualität)
 - höherer GasverbrauchFolgen einer Wertverringerung:
 - geringerer Gasverbrauch
 - Oxidation der Spitze (schlechteres Zünden)

Lichtbogenleistung:

Dieser Einstellwert verringert die Klebeneigung der Elektrode während des Schweißens

- Folgen einer Werterhöhung:
- Fließvermögen in der Schweißnaht
 - Stabilität des Lichtbogens
 - verbesserter Einbrand der Elektrode
 - stärkere Spritzerneigung
- Folgen einer Wertverringerung:
- Lichtbogen erlischt leichter
 - geringere Spritzerneigung


AC Frequenz:


- Folgen einer Werterhöhung:
- Konzentration des Lichtbogens
 - Verringerung der Wärmeeinflusszone
 - langsamere Schmelzgeschwindigkeit

AC Balance:


Diese Funktion bestimmt das Verhältnis zwischen Dauer der positiven Welle und Dauer der negativen Welle.

- Folgen einer Werterhöhung:
- besserer Einbrand der Schweißnaht
 - geringere Sauberkeit

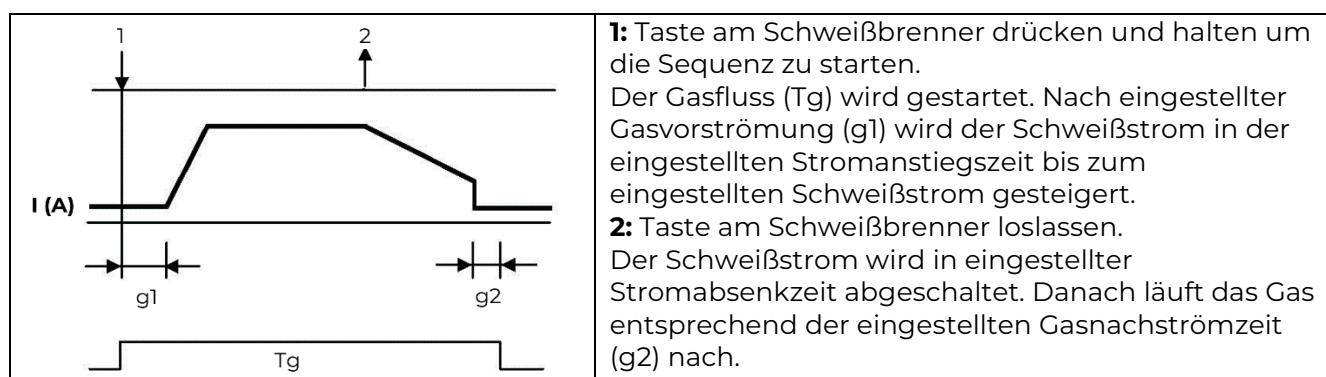Taktart 2T:**Taktart 4T:**

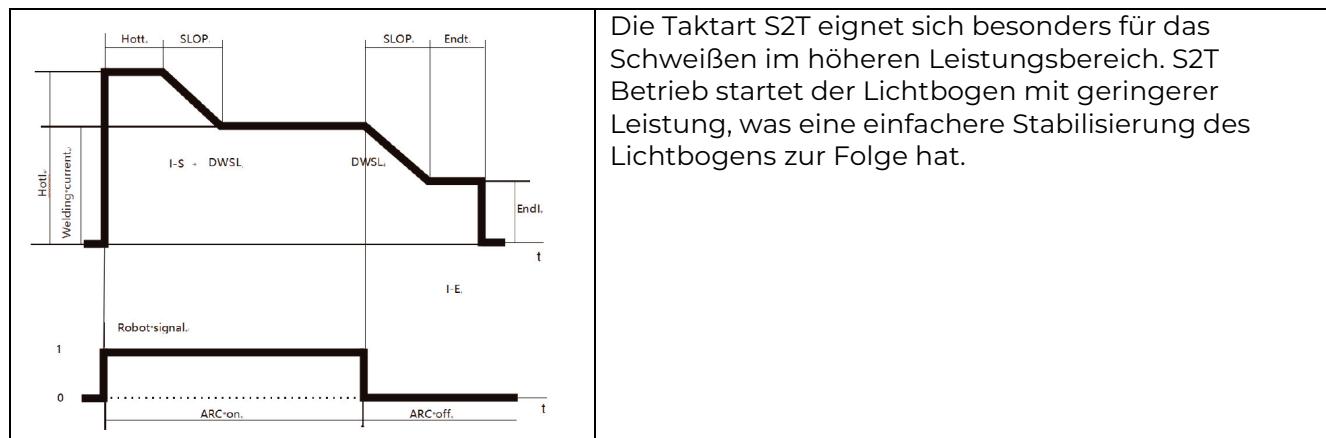**Taktart S2T:**

Die Taktart S2T eignet sich besonders für das Schweißen im höheren Leistungsbereich. S2T Betrieb startet der Lichtbogen mit geringerer Leistung, was eine einfache Stabilisierung des Lichtbogens zur Folge hat.

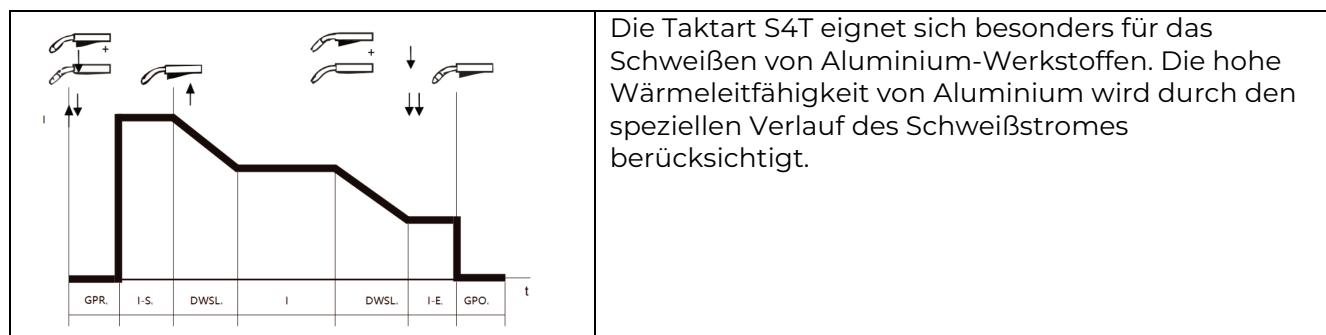Taktart S4T:

Die Taktart S4T eignet sich besonders für das Schweißen von Aluminium-Werkstoffen. Die hohe Wärmeleitfähigkeit von Aluminium wird durch den speziellen Verlauf des Schweißstromes berücksichtigt.

9 REINIGUNG, WARTUNG, LAGERUNG, ENTSORGUNG

WARNUNG

**Gefahr durch elektrische Spannung!**

Das Hantieren an der Maschine bei bestehendem Anschluss an der Spannungsquelle kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

- Maschine vor Wartungs- oder Instandhaltungsarbeiten immer von der Spannungsquelle trennen und gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten sichern.

9.1 Reinigung

Regelmäßige Reinigung garantiert die lange Lebensdauer Ihrer Maschine und ist Voraussetzung für deren sicheren Betrieb.

HINWEIS



Falsche Reinigungsmittel können den Lack der Maschine angreifen. Verwenden Sie zum Reinigen keine Lösungsmittel, Nitroverdünnung oder andere Reinigungsmittel, die den Lack der Maschine beschädigen können.
Beachten Sie die Angaben und Hinweise des Reinigungsmittelherstellers.

Reinigen Sie das Gerät deshalb nach jedem Einsatz von Spänen und Schmutzpartikeln.

9.2 Wartung

Die Maschine ist wartungsarm und nur wenige Teile müssen gewartet werden. Ungeachtet dessen sind Störungen oder Defekte, die geeignet sind, die Sicherheit des Benutzers zu beeinträchtigen, umgehend zu beseitigen!

- Vergewissern Sie sich vor jeder Inbetriebnahme vom einwandfreien Zustand und ordnungsgemäßen Funktionieren der Sicherheitseinrichtungen.
- Kontrollieren Sie sämtliche Verbindungen zumindest wöchentlich auf festen Sitz.



- Überprüfen Sie regelmäßig den einwandfreien und lesbaren Zustand der Warn- und Sicherheitsaufkleber der Maschine.
- Verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller empfohlene Originalersatzteile

9.2.1 Instandhaltungs- und Wartungsplan

Art und Grad des Maschinen-Verschleißes hängen in hohem Maß von den Betriebsbedingungen ab. Die nachfolgend angeführten Intervalle gelten bei Verwendung der Maschine innerhalb der festgelegten Grenzen:

Intervall	Komponente	Maßnahme
Jeweils vor Arbeitsbeginn bzw. nach jeder Wartung oder Instandhaltung	Kabel und Stecker	auf Unversehrtheit überprüfen und ggf. austauschen
Monatlich	Schraubverbindungen	auf festen Sitz überprüfen
Bei Bedarf	Belüftungsöffnung	reinigen

9.3 Lagerung

HINWEIS



Bei unsachgemäßer Lagerung können wichtige Bauteile beschädigt und zerstört werden. Lagern Sie verpackte oder bereits ausgepackten Teile nur unter den vorgesehenen Umgebungsbedingungen!

Lagern Sie die Maschine bei Nichtgebrauch an einem trockenen, frostsicheren und versperrbaren Ort. Trennen Sie die Maschine von der Spannungsversorgung. Stellen Sie sicher, dass Unbefugte und insbesondere Kinder keinen Zugang zur Maschine haben.

9.4 Entsorgung



Beachten Sie die nationalen Abfallbeseitigungs-Vorschriften. Entsorgen Sie die Maschine, Maschinenkomponenten oder Betriebsmittel niemals im Restmüll. Kontaktieren Sie gegebenenfalls Ihre lokalen Behörden für Informationen bezüglich der verfügbaren Entsorgungsmöglichkeiten.

Wenn Sie bei Ihrem Fachhändler eine neue Maschine oder ein gleichwertiges Gerät kaufen, ist dieser in bestimmten Ländern verpflichtet, Ihre alte Maschine fachgerecht zu entsorgen.

10 FEHLERBEHEBUNG

WARNUNG



Gefahr durch elektrische Spannung!

Das Manipulieren an der Maschine bei bestehendem Anschluss an die Spannungsquelle kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen!

→ Trennen Sie die Maschine von der Stromversorgung, bevor Sie mit den Arbeiten zur Beseitigung von Defekten beginnen!

Viele mögliche Fehlerquellen können bei ordnungsgemäßem Anschluss der Maschine an die Spannungsversorgung bereits im Vorfeld ausgeschlossen werden.

Sollten sie sich außer Stande sehen, erforderliche Reparaturen ordnungsgemäß durchzuführen und/oder besitzen sie die vorgeschriebene Ausbildung dafür nicht, ziehen sie immer einen Fachmann zum Beheben des Problems hinzu.

Fehler	Mögliche Ursache	Behebung
Maschine startet nicht	Netzanschluss inkorrekt	Alle elektr. Steckverbindungen überprüfen
	Schalter defekt	Austausch
	Sicherung oder Schütz kaputt	Sicherung wechseln, Schütz aktivieren



Maschine überhitzt	Überlastung	Maschine abkühlen lassen
Kein Schweißstrom	Masseanschluss inkorrekt	Guten Kontakt bei Masseklemme sicherstellen
Kein Schutzgas	Gasflasche leer	Gasflasche wechseln
	Gasschlauch nicht montiert oder defekt	Gasschlauch montieren oder tauschen
	Druckminderer defekt	Druckminderer tauschen
	Schweißbrenner defekt	Schweißbrenner tauschen
Schweißdrahtvorschub unregelmäßig oder ganz ausgefallen	Grat am Schweißdrahtanfang	Schweißdrahtanfang neu abschneiden
	Falscher Anpressdruck/Drahtvorschubrollen in Vorschubeinheit	Anpressdruck neu einstellen, Drahtvorschubrollen wechseln
	Schweißdrahtspule zu fest	Neu einstellen
	Schweißdrahtführungsspirale geknickt	Überprüfen, ggf. austauschen
Hochfrequenz kann nicht erzeugt werden	Schalter defekt	Schweißbrennerschalter tauschen
	Intervall der HF-Entladung ist zu groß	Entladungsinterval einstellen
	Abstand zwischen Brenner und Werkstück ist zu groß	Abstand zwischen Brenner und Werkstück verkleinern
Lichtbogen beim WIG-Schweißen ist unterbrochen	Gasdurchfluss eist nicht korrekt	Gasdurchfluss einstellen
	Wolframelektrode verbraucht	Elektrode einstellen oder tauschen
	Falsch eingestellter Schweißstrom	Schweißstrom einstellen
	Gasnachströmzeit zu kurz	Gasnachströmzeit erhöhen



11 PREFACE (EN)

Dear Customer!

This operating manual contains information and important notes for safe commissioning and handling of the MIG MAG welding unit EMSA250PULS, hereinafter referred to as "machine".



The manual is an integral part of the machine and must not be removed. Keep it for later use in a suitable place, easily accessible to users (operators), protected from dust and moisture, and enclose it with the machine if it is passed on to third parties!

Please pay special attention to the chapter Safety!

Due to the constant further development of our products, illustrations and contents may differ slightly. If you notice any errors, please inform us.

Technical changes reserved!

Check the goods immediately after receipt and make a note of any complaints on the consignment note when the delivery person takes them over!

Transport damage must be reported separately to us within 24 hours.

Holzmann Maschinen GmbH cannot accept any liability for transport damage not noted.

Copyright

© 2024

This document is protected by international copyright law. Any unauthorized duplication, translation or use of pictures, illustrations or text of this manual will be pursued by law.

Court of jurisdiction is the Landesgericht Linz or the competent court for 4170 Haslach, Austria!

Customer service contact

HOLZMANN MASCHINEN GmbH
4170 Haslach, Marktplatz 4
AUSTRIA
Tel +43 7289 71562 - 0
info@holzmann-maschinen.at



12 SAFETY

This section contains information and important notes on safe start-up and handling of the machine.



For your own safety, read these operating instructions carefully before putting the machine into operation. This will enable you to handle the machine safely and prevent misunderstandings as well as personal injury and damage to property. In addition, observe the symbols and pictograms used on the machine as well as the safety and hazard information!

12.1 Intended use of the machine

The machinery is intended exclusively for the following operations:

- for MMA (electrodes) - welding with direct current of unalloyed and alloyed steels, stainless steels and non-ferrous metals (except aluminium and aluminium alloys), each within the prescribed technical limits.
- for MIG/MAG (gas-shielded) - welding with direct current of unalloyed and alloyed steels, stainless steels and non-ferrous metals, aluminium and aluminium, each within the prescribed technical limits.
- for WIG/TIG (gas-shielded) - welding with direct current of unalloyed and alloyed steels, stainless steels and non-ferrous metals (except aluminium and aluminium alloys), each within the prescribed technical limits.

NOTE



HOLZMANN MASCHINEN GmbH assumes no responsibility or warranty for other activities and any resulting property damage or injuries!

12.1.1 Technical restrictions

The machine is intended for use under the following ambient conditions:

Rel. Humidity:	max. 50 % at 40 °C; max. 90 % at 20 °C
Temperature (Operation)	-10 °C to +40 °C
Temperature (Storage, Transport)	-20 °C to +50 °C

12.1.2 Prohibited Applications / Hazardous misapplications

- Operating the machine without adequate physical and mental aptitude.
- Operating the machine without knowledge of the operating instructions.
- Changes in the design of the machine.
- Operating the machine in rooms that do not have sufficient ventilation.
- Operating the machine in a damp or wet environment.
- Operating the machine in a potentially explosive environment (machine can generate ignition sparks during operation).
- Operating the machine close to flammable materials.
- Operating the machine to defrost pipes.
- Operating the machine close to people who have a pacemaker.
- Operating the machine outside the technical limits specified in this manual.
- Remove the safety markings attached to the machine.
- Modify, circumvent or disable the safety devices of the machine.

The improper use or disregard of the versions and instructions described in this manual will result in the voiding of all warranty and compensation claims against Holzmann Maschinen GmbH.

12.2 User Requirements

The machine is designed for operation by one person. The physical and mental aptitude as well as knowledge and understanding of the operating instructions are prerequisites for operating the machine. Persons who, because of their physical, sensory or mental abilities or their inexperience or ignorance, are unable to operate the machinery safely must not use it without supervision or instruction from a responsible person.

Basic knowledge of welding and metal working especially the correlation of material, electrodes, current and gas flow.

Please note that local laws and regulations may determine the minimum age of the operator and restrict the use of this machine!

Put on your personal protective equipment before working on the machine.



Work on electrical components or equipment may only be carried out by a qualified electrician or under the instruction and supervision of a qualified electrician.

12.3 Safety devices

The machine is equipped with the following safety devices:

- | | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Overload protection:
Warning of overload will be displayed on the display. Let the machine cool down! |
|--|---|

12.4 General safety information

To avoid malfunctions, damage and health hazards when working with the machine, in addition to the general rules for safe working, the following points must be observed:

- Before start-up, check the machine for completeness and function. Only use the machine if the guards and other non-parting guards required for machining have been fitted, are in good operating condition and have been properly maintained.
- Choose a level, vibration-free, non-slip surface for the installation location.
- Ensure sufficient space around the machine!
- Ensure sufficient lighting conditions at the workplace to avoid stroboscopic effects.
- Ensure a clean working environment.
- Keep the area around the machine free of obstacles (e.g. dust, chips, cut workpiece parts etc.).
- Only use perfect tools that are free of cracks and other defects (e.g. deformations).
- Remove tool keys and other adjustment tools from the machine before switching it on.
- Check the machine connections for strength before each use.
- Never leave the running machine unattended. Switch off the machine before leaving the working area and secure it against unintentional or unauthorised recommissioning.
- The machine may only be operated, serviced or repaired by persons who are familiar with it and who have been informed of the dangers arising during this work.
- Ensure that unauthorised persons maintain a safe distance from the machine and keep children away from the machine.
- When working on the machine, never wear loose jewellery, loose clothing, ties or long, open hair.
- Hide long hair under hair protection.
- Wear close-fitting protective clothing (flame resistant) and suitable protective equipment (eye protection, welding helm, welding screen, ear protection, welding gloves, stout footwear).
- Metal dust can contain chemical substances that can have a negative effect on health. Work with the machine should only be carried out in well-ventilated rooms. If necessary, use a suitable extraction system.
- If there are connections for dust extraction, make sure that they are properly connected and in working order.
- Always work with care and the necessary caution and never use excessive force.
- Do not overload the machine!
- Shut down the machine and disconnect it from the power supply before carrying out any adjustment, conversion, cleaning, maintenance or repair work
- Before starting any work on the machine, always wait until all tools or machine parts have come to a complete standstill and secure the machine against unintentional restarting.
- Do not work on the machine if it is tired, not concentrated or under the influence of medication, alcohol or drugs!
- Do not use the machine in areas where vapours from paints, solvents or flammable liquids represent a potential danger (danger of fire or explosion!).

12.5 Electrical safety

- Make sure that the machine is grounded.
- Only use suitable extension cables.
- A damaged or tangled cable increases the risk of electric shock. Handle the cable with care. Never use the cable to carry, pull or disconnect the power tool. Keep the cable away from heat, oil, sharp edges or moving parts.
- Proper plugs and outlets reduce the risk of electric shock.
- Water entry into the machine increases the risk of electric shock. Do not expose the machine to rain or moisture.



- The machine may only be used if the power source is protected by a residual current circuit breaker.
- Use the machine only when the ON-OFF switch is in good working order.
- Before connecting the machine always make sure that it is switched off.

12.6 Special safety instructions for this machine

- Only welding wire (electrode) suitable for the machine may be used.
- Never immerse the electrode (welding wire) in liquids for cooling.
- Never touch the electrode (welding wire) when the power source is switched on.
- Do not expose yourself or other persons without protection to electric arc or hot metal. Spraying welding pearls may cause burns.
- Let the welding torch nozzle and the material being processed cool down after being operated.
- Do not carry out welding or cutting work on sealed tanks, vessels or pipes unless these have been prepared in accordance with the relevant national and international standards.
- Do not carry out welding on containers that are being or have been used to store gases, propellants, mineral oils or similar products. Residues pose an explosive hazard.
- Workplaces shall be shielded in such a way that persons in the vicinity are protected.
- Keep your face away from welding fumes and gases.
- Ensure an adequate supply of fresh air. Otherwise, a welding helmet with an air supply must be worn.
- Sparks and pieces of hot metal may also get into adjacent areas through small gaps or openings. Take appropriate precautions to prevent any danger of injury or fire.
- A suitable, tested fire extinguisher must be available and ready for use.
- Make sure that you and others are protected with an adequately insulated, dry base or cover for the earth or ground potential. This base or cover must extend over the entire area between the body and the earth or ground potential.
- Do not wrap cables or leads around the body or parts of the body.
- Ensure that the earth clamp is firmly connected to the workpiece as close as possible to the welding point. Make sure that the connection at the contact point is metallically bright!

12.7 Special safety instructions for handling shielding gas cylinders

- Shielding gas cylinders contain gas under pressure and can explode if damaged. As the shielding gas cylinders are part of the welding equipment, they must be handled with the greatest of care.
- Make sure the shielding gas cylinders are used and stored in rooms with sufficient air inlet and outlet.
- A leaking shielding gas cylinder may reduce the share of oxygen in the inhaled air and therefore represent a risk of suffocation.
- Before use, make sure the shielding gas cylinder contains gas designed for the work being done.
- Protect shielding gas cylinders containing compressed gas from excessive heat, mechanical impact, slag, naked flames, sparks and arcs.
- Mount the shielding gas cylinders vertically and secure to prevent them falling over.
- Keep the shielding gas cylinders well away from any welding or other electrical circuits.
- Never hang a welding torch on a shielding gas cylinder.
- Never touch a shielding gas cylinder with an electrode (rod electrode, tungsten electrode)
- Never attempt to weld a pressurised shielding gas cylinder. Risk of explosion!
- Only use shielding gas cylinders suitable for the application in hand, along with the correct and appropriate accessories (pressure relief, hoses and fittings).
- Only use shielding gas cylinders and accessories that are in good condition.
- Turn your face to one side when opening the valve of a shielding gas cylinder.
- Close the shielding gas cylinder valve if no welding.
- If the shielding gas cylinder is not connected, leave the valve cap in place on the cylinder.
- The manufacturer's instructions must be observed as well as applicable national and international regulations for shielding gas cylinders and accessories.
-

12.8 Hazard Warnings

Despite the intended use, certain residual risks remain.

- The welding wire emerging from the welding torch
 - piercing of the hand



- injuries to the face and eyes
- Therefore always keep the welding torch away from the body (devices with wire-feed unit) and wear suitable face protection
- Never touch the workpiece during or after welding
 - risk of burns
- Slag can jump off cooling workpieces
 - The specified protective equipment must therefore also be worn when reworking workpieces and steps must be taken to ensure that other people are also adequately protected.
- Risk of electric shock if incorrect electrical connections are used.
- Risk of tripping due to supply lines on the floor.
 - Properly route supply lines and cables

Residual risks can be minimized if the "Safety instructions" and the "Intended use" as well as the operating instructions are observed. Due to the design and construction of the machine, hazardous situations may occur when handling the machines, which are identified in these operating instructions as follows:

DANGER



A safety instruction designed in this way indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury.

WARNING



Such a safety instruction indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in serious injury or even death.

CAUTION



A safety instruction designed in this way indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.

NOTE



A safety notice designed in this way indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in property damage.

Irrespective of all safety regulations, your common sense and appropriate technical suitability/training are and will remain the most important safety factor for error-free operation of the machine. Safe working primarily depends on you!

13 TRANSPORT

For proper transport, follow the instructions and information on the transport packaging regarding centre of gravity, attachment points, weight, means of transport to be used and prescribed transport position, etc.

Transport the product in its packaging to the place of installation. When lifting, carrying and depositing the load, make sure that you are in the correct posture:

- **Lifting, Depositing** Ensure stability when lifting / setting down (legs hip width). Lift / lower load with bent knees and straight back (like weightlifter). Do not lift / lower the load jerkily.
- **Carrying** Carry load with both hands as close to body as possible. Carry load with straight back.

Always secure the assembled product during transport in the transport position to prevent damage to the product.

- Do not lift or transport operational devices
- Switch off devices before transport or lifting
- Before transporting the device detach the shielding gas cylinder



14 ASSEMBLY

14.1 Preparatory activities

14.1.1 Checking delivery content

Always note visible transport damage on the delivery note and check the machine immediately after unpacking for transport damage or missing or damaged parts. Report any damage to the machine or missing parts immediately to your retailer or freight forwarder.

14.1.2 Site requirements

Place the machine on a level (max. permissible tilt angle $\leq 10^\circ$) solid surface. The space required by the machine and the required load-bearing capacity of the subfloor result from the technical data (dimensions, weight) of your machine. When designing the working area around the machine, observe the local safety regulations. When dimensioning the required space, ensure there is an all-round clearance of 0.5 m to ensure that cooling air can flow in and out freely and take into account that the operation of the machine must be possible without restrictions at all times. The selected installation location must ensure a suitable connection to the electrical mains.

Use spot extraction and room extraction. Ensure sufficient fresh air supply - ventilation rate of at least 20 m³ / hour.

14.1.3 Assembling

The machine is pre-assembled, the parts removed for transport must be assembled (instructions at the respective welding mode) and the connection to the power supply have to be made.

14.2 Electrical connection

WARNING



Dangerous electrical voltage!

→ The machine may only be connected to the power supply and the associated checks carried out by a qualified electrician or under the instruction and supervision of a qualified electrician!

- Check, whether the neutral connection and the protective grounding function properly.
- Check, whether the supply voltage and the frequency correspond to the specifications of the machine.

NOTE



Deviation of the supply voltage and frequency!

A deviation from the value of the supply voltage of $\pm 5\%$ is permissible.

A short-circuit fuse must be provided in the power supply system of the machine!

- Use a supply cable that fulfils the electrical requirements (e.g. H07RN, H05RN) and take the required cross-section of the supply cable from a current carrying capacity table. Pay attention to the measures for protection against mechanical damage.
- Make sure that the power source is protected by a residual current circuit breaker.
- Connect the device only to a properly grounded outlet.
- When using an extension cable, make sure that the dimension matches the connected load of the machine. The connection power can be found in the technical data, the correlation of cable cross-section and cable lengths can be found in the technical literature or obtain information from a specialist electrician.
- A damaged cable must be replaced immediately.

NOTE



- Operation is only permitted with residual current device (RCD) with maximum residual current of 30 mA. Mains fuse 16 A (C).

15 OPERATION

15.1 Basic knowledges

Basically, welding is divided into two types of processes: fusion joint welding (joint without force) and pressure joint welding (joint with force). In fusion welding, two workpieces (usually metals of the same kind) are melted at the joints and joined with or without the addition of filler materials. The energy required for this is supplied from outside. The most common fusion welding processes include electrode welding (MMA) and shielding gas welding (TIG/WIG, MIG, MAG).

Before starting work, thoroughly remove rust and paint from the workpieces and grind them bright. Then place the parts to be welded together (if necessary, fix them with gripping pliers or a



screw clamp) and attach the earth cable to a bare spot on the workpiece. First weld the seams with spots only - this way you can still correct the position of the parts if necessary and still prevent the material from warping due to the heat of the arc by fixing the spots. After you have removed the slag from the welding spots, weld the seams through.

Note: Slag will form along the weld and you will have to tap or grind it off. If the weld seam is only slightly raised after removing the slag, you have chosen the optimal welding current. If you finish it with a roughing wheel, the bare metal appears.

Welding current too weak or too strong: If the seam is only on the surface of the workpiece, the connection between the materials is not strong enough. This means that you have selected a welding current that is too weak. If the welding current is too high, too much material is melted from the workpiece. Thinner workpieces can even burn through.

When igniting, do not hold the electrode anywhere on the workpiece, but always in the area of the later weld seam. This way you avoid cracks and binding errors and the weld seam becomes more even.

Note: Before working on the actual workpiece, first gain some experience on residual or test pieces.

15.1.1 Weldseams

Butt welds:

PA – Flat position 	PC – Transverse position 	PG – Vertical down position 	PE – Overhead position
-------------------------------	-------------------------------------	--	-----------------------------------


Fillet welds:

PA – Flat position 	PB – Horizontal-downhand position 	PG – Vertical down position 	PD – Horizontal-overhead position
-------------------------------	--	--	--

Pipe-Butt welds:

PA – Pipe: rotated Axis: horizontal Welding: flat 	PC – Pipe: fixed Axis: vertical Welding: transverse 	PF – Pipe: fixed Axis: horizontal welding: vertical up 	PG – Pipe: fixed Axis: horizontal Welding: vertical down
--	--	---	---

15.2 MMA-Welding

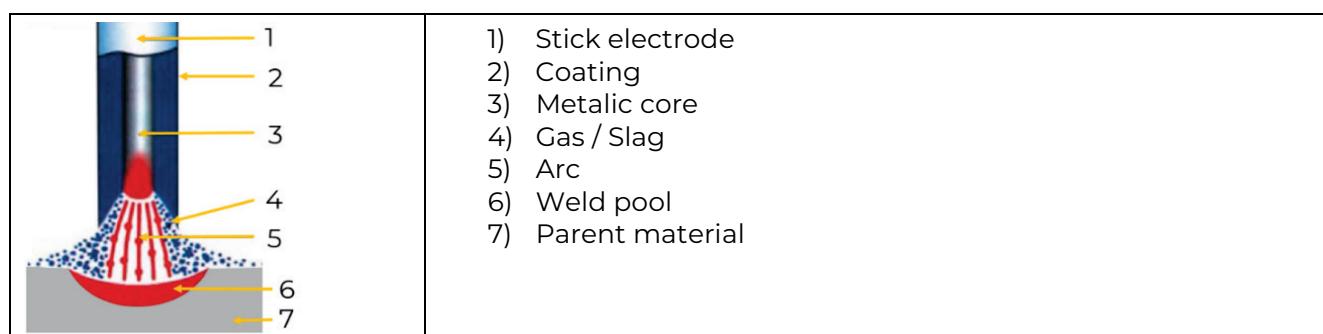

The electric arc burns between the workpiece and a consumable electrode. The electrode thus simultaneously supplies the filler metal. The stick electrode is clamped in an electrode holder and guided by the welder at the seam. Stick electrodes are generally coated. The coating also melts before the outside air enters. After the weld pool has cooled, slag is removed.

Almost all weldable materials can be welded with stick electrodes, e.g. structural steel, boiler steel, tubular steel, cast steel, stainless steel, hardfacing steels, etc.



MMA welding is simple and safe. The compact devices are easy to handle and easy to transport. As no gas is required, welding can be done outdoors, even in windy conditions.

Welding behaviour and seam appearance are largely determined by the coating. Rutile-coated and basic stick electrodes are used.

Rutile coated electrodes have a fine droplet material transition and result in fine-flake, smooth and flat seams. They can be welded to both direct current and alternating current. The slag can be easily removed, in some cases it is self-dissolving.

Basic coated electrodes can only be welded with direct current (electrode at the positive pole). Due to the coarser drop transfer, they can be welded well in forced positions. Due to their good gap bridging properties, they are often used for root welds. Compared to the rutile coated stick electrodes, the weld is coarser and the slag is comparatively more difficult to remove. With both types of coating, the arc should be as short as possible.

15.2.1 Choosing the electrodes

Electrode designation according to EN ISO 2560

Codes for the strength and expansion properties of the weld metal

Code	Min. yield strength	Tensile strength	Min. fracture strain
35	355 N/mm ²	440 – 570 N/mm ²	22 %
38	380 N/mm ²	470 – 600 N/mm ²	20 %
42	420 N/mm ²	500 – 640 N/mm ²	20 %
46	460 N/mm ²	530 – 680 N/mm ²	20 %
50	500 N/mm ²	560 – 720 N/mm ²	18 %

Codes for the coating types

Type	Coating	Type	Coating
A	acid	RC	rutile cellulose
C	cellulose	RA	rutile acid
R	rutile	RB	rutile basic
RR	thick rutile	C	basic

Codes for the impact energy of the weld metal

Code	Temperature for min. notch impact energy 47J
Z	No requirements
A	+20 °C
0	0 °C
2	-20 °C
3	-30 °C
4	-40 °C
5	-50 °C
6	-60 °C

Codes for efficiency and current type

Code	Efficiency		Current type	
1	$\leq 105\%$		AC and DC	
2			DC	
3	$> 105\%$	$\leq 125\%$	AC and DC	
4			DC	
5	$> 125\%$	$\leq 160\%$	AC and DC	
6			DC	
7	$< 160\%$		AC and DC	
8			DC	

Codes for position

Code	Position
1	All positions
2	all positions except vertical-down
3	Butt weld in position PA, fillet weld in position PA and PB
4	Butt weld in position PA, fillet weld in position PA
5	Positions as for 3 plus position PG

**Codes for the hydrogen content of the weld metal**

Code	Hydrogen content of weld metal
H5	max. 5 ml/100g
H10	max. 10 ml/100g
H15	max. 15 ml/100g

Example:

E	46	3	B	4	2	H5
stick electrode	strength and expansion properties	notch impact energy	coating	current type	position	hydrogen content

Reference values for butt welds on unalloyed and low-alloy sheet materials

Sheet thickness	Welding position	Elektrode type	Ø Electrode in mm	Current intensity in A	
4 mm	PA	RA	2,5	75	
6 mm			3,2	140	
			4,0	180	
10 mm		B	3,2	120	
			4,0	170	
PF	RB	3,2	95		
		4,0	160		
15 mm	PA	B	3,2	130	
			4,0	170	
	PF	B	3,2	90	
			4,0	140	
20 mm	PA	B	4,0	160	
			5,0	220	
	PF	B	3,2	90	
			4,0	140	

Reference values for fillet welds on unalloyed and low-alloy steels


Eff. throat thickness	Welding position	Electrode type	Ø Electrode in mm	Current intensity in A
2 mm	PG	RC	2,5	70
3 mm	PB	RR	3,2	130
4 mm			4,0	180
5 mm			4,0	190
6 mm		RR	4,0	180
8 mm			5,0	240
			5,0	290
		RR	4,0	180
			5,0	240
		B	3,2	110
			4,0	140

Reference values for butt welds on pipes made from unalloyed and low-alloy steel

Wall thickness	Welding position	Electrode type	Ø Electrode in mm	Current intensity in A
8 mm	PG	C	4,0	125 - 170
10 mm			4,0	130 - 150
			5,0	175 - 190
			4,0	130 - 180
12 mm			5,0	175 - 200



15.3 MIG/MAG-Welding

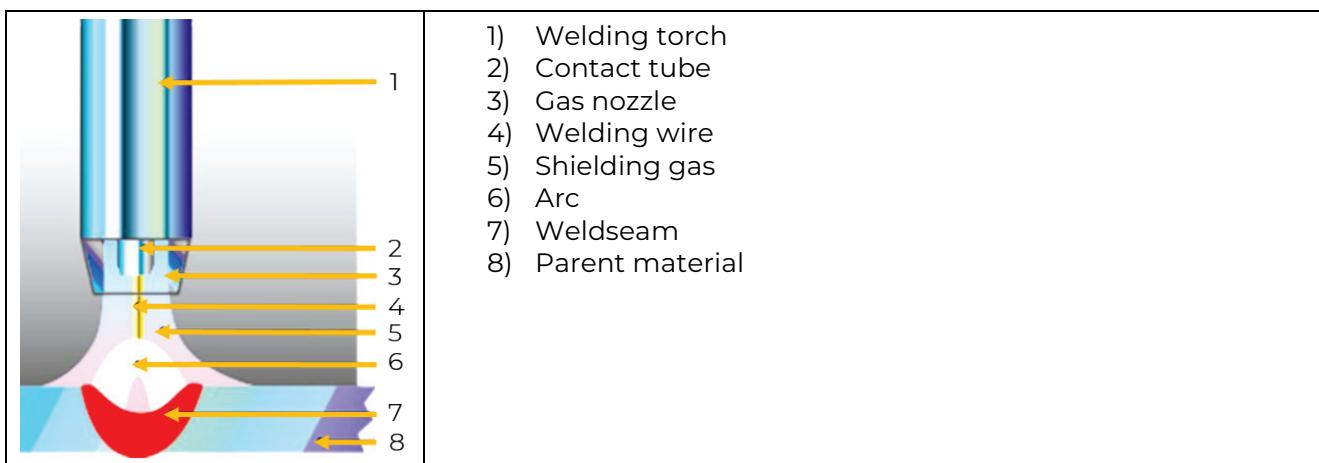

MIG welding (metal inert gas welding)

Metal welding with inert gases, also known as MIG welding, is a so-called arc welding process. By means of a wire feed unit, the welding wire is automatically unwound from a coil. The wire feed speed can be variably adjusted. The wire is fed directly to the welding point by means of a contact tube and the welding wire melts off immediately. The shielding gas is also supplied through a nozzle during the MIG welding process. This gas thus protects against oxidation and prevents oxygen from entering the weld pool. These protective measures are necessary if one wants to prevent the process from leading to inferior quality.

MAG welding (metal active gas welding)

In MAG welding, the arc burns between a spooled welding wire and the workpiece. Through the wire feed unit, the welding wire is fed to the workpiece as filler material and then the welding wire is melted in the arc. Depending on their composition, shielding gases used in MAG welding have different properties and different influences on the welding result. The shielding gas protects the arc from atmospheric influences by flowing around the welding wire. MAG welding uses active gases and often a gas mixture of carbon dioxide, argon and oxygen is used. Side effects such as burn-in and spattering can be reduced by adjusting the proportions of the individual gases to the requirements of the material to be welded. MAG welding is mainly used for unalloyed steel grades. Durable and good quality welds depend on the continuous gas flow, the welding current and the feed rate of the welding wire. Determine the correct setting simply by carrying out a few weld tests. To ensure that the welding wire feeds well, guide the welding torch straight and hold the torch at a slight angle.


15.3.1 Notes on operation

Cleanliness:

The welding seam area must be free of grease, oil and other impurities. Care must also be taken to ensure that the welding wire and gloves are clean.

This applies especially when joining aluminium to prevent the build-up of pores.

Torch guidance:

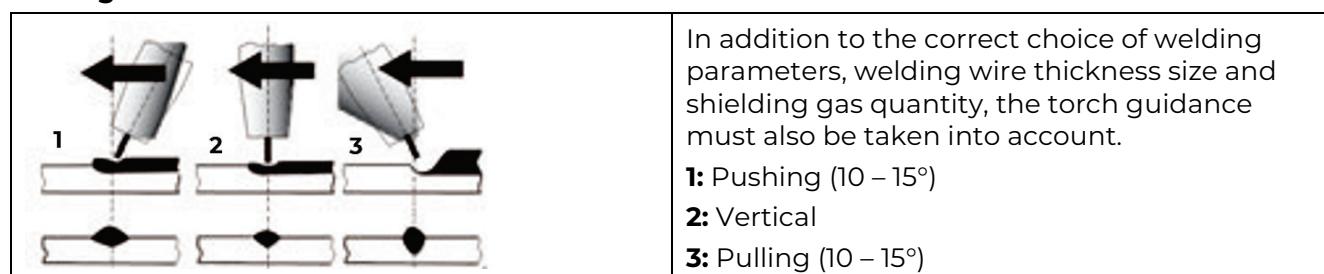



Arc length

	A long arc (1) reduces the penetration depth, the weld seam becomes wider and flatter, the tendency to spatter increases. Compared to the short arc, the weld metal passes over somewhat more coarsely. Use a longer arc for fillet welding to achieve a flat or undercurved seam shape.
	A short arc (2) increases the penetration depth (at the same amperage), the weld seam becomes narrower and the tendency to spatter is reduced. The weld metal passes over more finely dripping if the short arc has not yet been reached.

Length of the free welding wire end:

	As a rule, the distance between the torch and the workpiece is 10-12x the welding wire diameter. You can also change the torch distance and thus influence the length of the free welding wire end. A longer free welding wire end (1) reduces the current intensity and the penetration depth.
	A shorter free welding wire end (2) increases the current intensity with unchanged wire feed speed.

Inert gas quantity:

The quantity of shielding gas must be adapted to the respective welding task. Depending on the current, material and type of shielding gas, approx. 10 - 15 l/min of shielding gas are required for safe gas protection. Rule of thumb: Gas flow = welding wire thickness (in mm) x 10l/min

Welding parameters (Reference values):


This values depends on the type of alloy, shielding gas and contact tube distance.

Thickness of welding wire	Welding current	Welding voltage	Distance of contact tube
1,0 mm	70-220 A	16 – 25 V	8 – 12 mm
1,2 mm	100-280 A	18 – 28 V	8 – 12 mm

15.3.2 Welding torch

The welding torch is the MIG/MAG welder's tool. Its function has a significant impact on the weld seam produced. The torch is connected to the welding machine via the hose package. The welding current lead and the welding wire run through the hose package, along with the shielding gas supply and the control lead which allows various functions to be switched on and off using the switch on the torch.

Design:

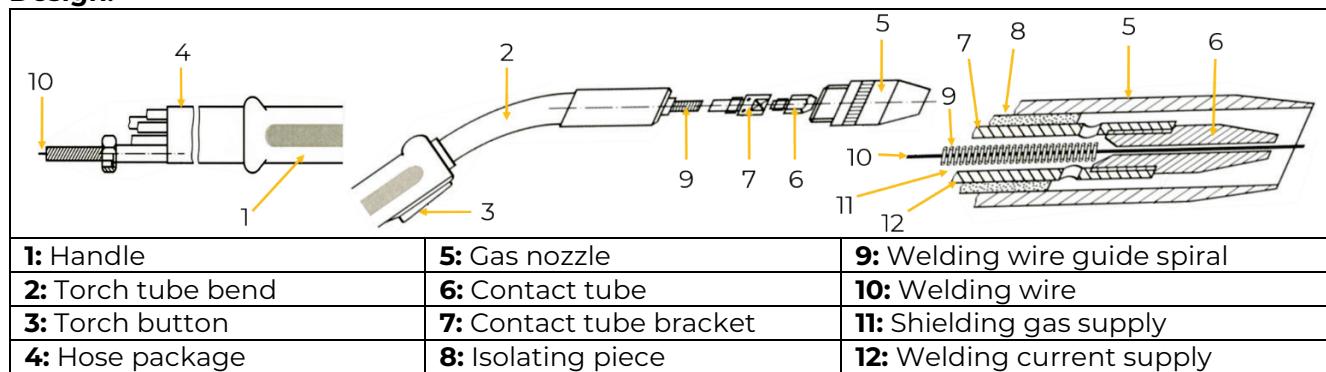




15.3.3 Welding wire

Welding wire in alloy is predominantly used, which is adapted to the respective base materials and welding work. This creates an ideal connection between base materials and filler metals. The result of the welding process is thus improved.

As a rule, a distinction is made between two different types of welding wire. There are flux cored electrodes and solid wire electrodes. Flux cored electrodes are clearly distinguished from a solid welding wire. This is due to the special additional filling, which directly influences the welding. Metal powder wires are also available, which significantly reduce the tendency to spatter during welding. Other fillings, on the other hand, form slag. These settle on the weld seam and can also serve as weld pool protection, enabling welding in the most difficult positions.

15.4 WIG/TIG-Welding

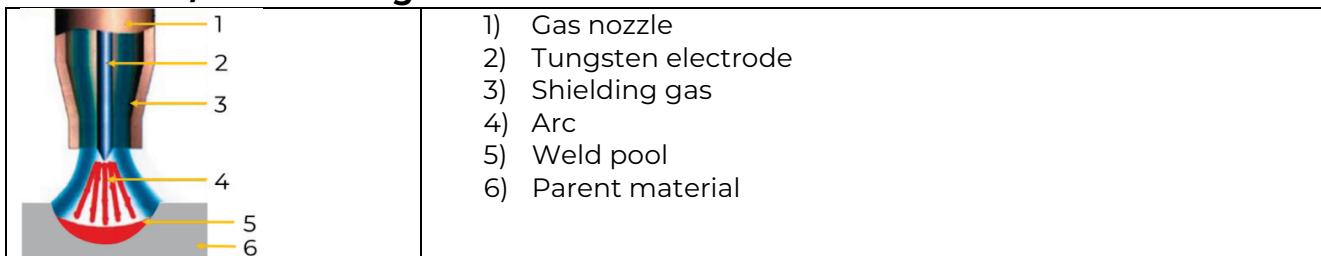

In the TIG process (TIG = Tungsten Inert Gas), the electric arc burns between the non-melting tungsten electrode and the workpiece. The arc is very intense and can be guided very well. A separately supplied argon shielding gas protects the arc and the welding zone from entry of the atmosphere. If necessary, filler metal is added manually or with a special cold wire feeder.

Steel, stainless steel, copper, titanium, etc. are welded with direct current. The electrode is connected to the negative pole and ground to a point.

Aluminium, magnesium and their alloys are welded exclusively with alternating current in order to break up the oxide skin. The electrode is blunt. During welding, a round to spherical shape is formed.

The advantages of TIG welding:

The easy handling and a good controllability of the arc allow a very comfortable and clean work. The low scaling of the workpiece, the narrow welding zone, the elimination of flux and the spatter-free arc ensure clean, precise seams without slag inclusions and without significant finishing.

15.4.1 Choosing the electrodes

Fusing behaviour and seam width:

Point angles of 30° - 60° are recommended for good fusing behaviour.

Smaller point angle = deeper fusing; Larger point angle = increased seam width

Electrode designation according to EN 26848

Code	Composition				Identifying color
	Added oxides		Contamination	tungsten	
	% (m/m)	Type	% (m/m)	% (m/m)	
WP	---	---		99,8	green
WT 4	0,35 – 0,55				blue
WT 10	0,80 – 1,20				yellow
WT 20	1,70 – 2,20	ThO ₂			red
WT 30	2,80 – 3,20				violet
WT 40	3,80 – 4,20				orange
WZ 3	0,15 – 0,50	ZrO ₂			brown
WZ 8	0,70 – 0,90				white
WL 10	0,90 – 1,20	LaO ₂			black
WC 20	1,80 – 2,20	CeO ₂			grey

Reference values of current intensity ranges for tungsten electrodes according to EN 26848

Ø Electrode	DC in A				AC in A	
	Minus pole on the electrode		Plus pole on the electrode		Pure tungsten	Tungsten with oxide
	Pure tungsten	tungsten with oxide	Pure tungsten	tungsten with oxide		
1,6 mm	40 – 130	60 – 150	10 – 20	10 – 20	45 – 90	60 – 125
2,0 mm	75 – 180	100 – 200	15 – 25	15 – 25	65 – 125	85 – 160






2,4 mm	130 - 230	170 - 250	17 - 30	17 - 30	80 - 140	120 - 210
3,2 mm	160 - 310	225 - 330	20 - 35	20 - 35	150 - 190	150 - 250
4,0 mm	275 - 450	350 - 480	35 - 50	35 - 50	180 - 260	240 - 350
4,8 mm	400 - 625	500 - 675	50 - 70	50 - 70	240 - 350	330 - 460

15.4.2 Current type

Direct current is normally used for TIG welding. When welding steel and many other metals and alloys, the colder minus pole is positioned against the electrode and the hotter plus pole on the workpiece. The current-carrying capacity and the service life of the electrode are considerably greater with this polarity than with plus pole welding. Alternating current is used with aluminium and aluminium alloys, and with some bronzes, in other words materials which form high-melting or highly viscous oxides.

15.4.3 Notes on operation

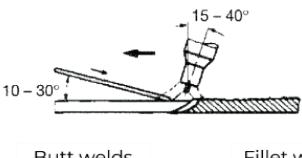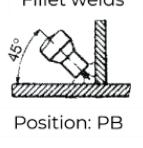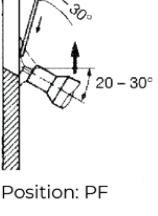			In addition to the correct choice of welding parameters, gas nozzle size and shielding gas quantity, the torch guidance and, if necessary, the addition of the filler metal must also be taken into account. The torch inclination in welding direction is approx. 15° - 40°.
---	---	---	--

Cleanliness:

The welding seam area must be free of grease, oil and other impurities. Care must also be taken to ensure that the welding filler metal and gloves are clean.

This applies especially when joining aluminium to prevent the build-up of pores.

Welding filler adding:

The end of the welding filler to be melted off must always be added in the shielding gas shield to prevent oxidation. The welding filler must be fed at a small angle (10° - 30°) in relation to the workpiece surface.

Grinding of the tungsten electrode:

The electrode point should be ground in the axial direction. The finer the point surface, the smoother the arc burns and the longer the life time.

When grinding the tungsten electrode, the grinding wheel must run against the electrode point to avoid burning in the brittle material.

Inert gas quantity:

The quantity of shielding gas must be adapted to the respective welding task or the gas nozzle size. After the end of welding, the gas post flow must be long enough to protect the cooling weld pool and the tungsten electrode sufficiently from oxidation. Depending on the current, material and type of shielding gas, approx. 5 - 12 l/min of shielding gas are required for safe gas protection.


Welding parameters (Reference values):

Example for unalloyed steels, direct current and argon

Sheet thickness	Welding current	Ø Electrode	Inert gas quantity
0,9 mm	100 A	1,6 mm	4 l/min
1,5 mm	100 - 140 A	1,6 mm	5 l/min
2,2 mm	140 - 170 A	2,4 mm	7 l/min

15.4.4 Welding torch

The welding torch is the TIG welder's tool. Its function has a significant impact on the weld seam produced. The torch is connected to the welding machine via the hose package. The welding current lead runs through the hose package, along with the shielding gas supply and the control lead which allows various functions to be switched on and off using the switch on the torch.

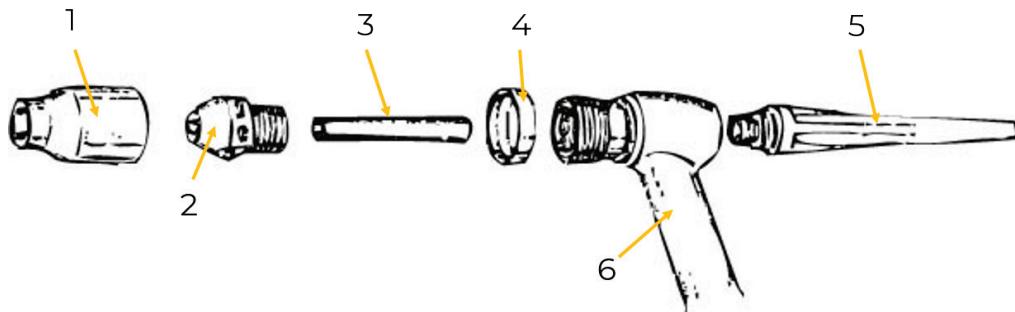**Design:**

1: Gas nozzle	3: Collet	5: Back cap
2: Collet housing	4: Seal	6: Handle

15.4.5 Welding filler

The welding filler for TIG welding is usually in the form of a rod. In the case of fully mechanical use of the process, it is fed in the form of a wire through a separate feed unit.

As a rule, the welding fillers are selected to be the same type as the parent metal.

The diameter of the welding filler must be matched to the welding task. It depends on the material thickness and thus also on the diameter of the tungsten electrode.

Sheet thickness	Ø Tungsten electrode	Gas nozzle size no.	Ø Welding filler
1 mm	1,0 mm	4	1,6 mm
2 mm	1,6 mm	4 – 6	2,0 mm
3 mm	1,6 mm	6	2,5 mm
4 mm	2,4 mm	6 – 8	3,0 mm
5 mm	2,4 – 3,0 mm	6 – 8	3,2 mm
6 mm	3,2 mm	8	4,0 mm
8 mm	4,0 mm	8 - 10	4,0 mm

15.5 Operating the machine**WARNING****Danger due to electrical voltage!**

Handling the machine with connected power supply may result in serious injury or death.

- Always disconnect the machine from the power supply before maintenance or repair work and secure it against unintentional reconnection.

CAUTION

Danger of personal injury and damage to property due to electric shock.

As soon as the machine is switched on, the electrode (welding wire) is live. Make sure that the electrode (welding wire) does not touch any persons or electrically conductive or earthed parts (e.g. housing, etc.).



15.5.1 Switch the machine on and off

	Position 1: Switch on Position 0: Switch off
	After the machine is started, it will automatically enter the factory setting interface and then enter the interface from the last shutdown. The yellow character (marked) displays the current parameter name or the function of the up and down in the current menu.

15.5.2 Select welding mode


	Use function controller display (1) to select "MMA" and push to enter the welding mode setting interface.
	In this interface select required the welding mode and push to enter.

Welding modes:

No	Code	Abbreviation	Description
1	FastPulse	FMIG	High-speed pulse gas shielded arc welding
2	PulseMIG	PMIG	Pulse gas shielded arc welding
3	FastTwin	Ftwi	High-speed TwinPulse gas shielded arc welding
4	TwinPulse	Twin	TwinPulse gas shielded arc welding
5	FastMIG	FMIG	High-speed gas shielded arc welding
6	MIG/MAG	YMIC	Gas shielded arc welding
7	FastUp	F-UP	High-speed internal welding
8	MMA Mode	MMA	MMA welding
9	FastRoot	Root	High-speed root welding
10	TIG Mode	TIG	DC argon arc welding (pulling and striking arc)
11	FastCold	Cold	High-speed cold welding
12	PulseTIG	PTIG	Pulsed argon arc welding
13	SYNC MIG	MIG	Unitary gas shielded arc welding
14	CarbonArc	Carc	Carbon arc air gouging



15.5.3 Select gas/welding material

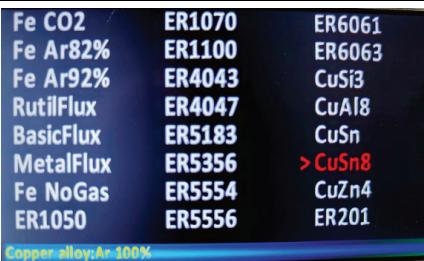	Use function controller display (1) to select "Gas/Welding material" and push to enter the gas/welding material setting interface.																								
 <p>Copper alloy:Ar 100%</p> <table border="1"><tr><td>Fe CO₂</td><td>ER1070</td><td>ER6061</td></tr><tr><td>Fe Ar82%</td><td>ER1100</td><td>ER6063</td></tr><tr><td>Fe Ar92%</td><td>ER4043</td><td>CuSi3</td></tr><tr><td>RutilFlux</td><td>ER4047</td><td>CuAl8</td></tr><tr><td>BasicFlux</td><td>ER5183</td><td>CuSn</td></tr><tr><td>MetalFlux</td><td>ER5356</td><td>>CuSn8</td></tr><tr><td>Fe NoGas</td><td>ER5554</td><td>CuZn4</td></tr><tr><td>ER1050</td><td>ER5556</td><td>ER201</td></tr></table>	Fe CO ₂	ER1070	ER6061	Fe Ar82%	ER1100	ER6063	Fe Ar92%	ER4043	CuSi3	RutilFlux	ER4047	CuAl8	BasicFlux	ER5183	CuSn	MetalFlux	ER5356	>CuSn8	Fe NoGas	ER5554	CuZn4	ER1050	ER5556	ER201	In this interface select the gas/welding material and push to enter. NOTE: Only in MIG, pulse MIG and twin pulse MIG mode useable
Fe CO ₂	ER1070	ER6061																							
Fe Ar82%	ER1100	ER6063																							
Fe Ar92%	ER4043	CuSi3																							
RutilFlux	ER4047	CuAl8																							
BasicFlux	ER5183	CuSn																							
MetalFlux	ER5356	>CuSn8																							
Fe NoGas	ER5554	CuZn4																							
ER1050	ER5556	ER201																							

Code	Description
Carbon steel	
Fe CO ₂	Carbon steel CO ₂
Fe Ar82	Carbon steel Ar 82%+CO ₂ 18%
Fe Ar92	Carbon steel Ar 92%+CO ₂ 8%
Fe NoGas	Carbon steel flux cored gasless self protective welding wire
RutilFlux	Acid flux cored wire, Ar 82%+CO ₂ 18%
BasicFlux	Alkaline flux cored wire, Ar 82%+CO ₂ 18%
MetalFlux	Powder cored flux cored wire
Aluminum alloy: AR 100%	
ER1050/ER1070/ER1100	Pure aluminium AR 100%
ER4043/ER4047	Aluminium-silicon AR 100%
ER5183/ER5356/ER5554/ER5556	Aluminum-magnesium AR 100%
ER6061/ER6063	Aluminum magnesium silicon alloy AR 100%
Copper alloy: AR 100%	
CuSi3	Silicon-bronze AR 100%
CuAl8	Aluminum-bronze AR 100%
CuSn	Red copper AR 100%
CuSn8	Tin bronze AR 100%
CuZn4	Tin brass AR 100%
Stainless steel: Ar 98%+CO₂ 2%	
ER201/ER301/ER304/ER304L/ER307/ER307Si/ER308/ ER308L/E308LSi/ER309/ER309L/ER309LSi/ER309Mo/ ER309MoL/ER310/ER312ER316/ER316L/ER316LSi/ER317/ ER317LER321/ER347/ER347L/ER348/ER410/ER420/ER430/ER630/ ER2209/ER2594	Stainless steel: Ar 98%+CO ₂ 2%
Stainless steel flux cored wire: Ar 82%+CO₂ 18%	
ER304/ER304L/ER307L/ER308L/ER309L/ER309MoL/ER310/ ER316L/ER321L/ER347L/ER2209/ER2594	Stainless steel flux cored wire: Ar 82%+CO ₂ 18%

15.5.4 Further parameters

The following parameters can also be set using the function controller display.

Abbreviation	Code	Name of welding mode
Size	Welding wire diameter	Support 3 wire diameters: 0.8, 1.0, and 1.2
Mode	Operation Mode	Support 6 torch switch modes: 2T, 4T, S4T, S2T, spot welding and continuous spot welding
EndI	Extinguishing arc current	The function is to fill the arc crater, for S4Tand S2T
HotI	Initial current	The function is to increase the heat input at the beginning of welding, for S4T and S2T
Burn	Burn-back time	It is used to adjust the effect of small ball cutting at the end of welding.
Hott	Initial time	The initial current duration is only for S2T.




Endt	Extinguishing time	Extinguishing arc current duration is only for S2T.
Slop	Transition time	The time for switching of the two currents (e.g. the initial current and the welding current); characteristic selection for manual welding: CC constant current, CP constant power (for cellulose), 1 - 20 slow descent
Sptt	Time for spot welding	Duration of spot welding
Freq	Pulse frequency	Frequency of dual-pulse gas shielded, high-speed dual-pulse gas shielded and high-speed vertical position welding
Duty	Duty ratio	Duty ratio of dual-pulse gas shielded, high-speed dual-pulse gas shielded and high-speed vertical position welding
Ip-p	Pulse amplitude	Peak current amplitude of dual-pulse gas shielded and high-speed dual-pulse gas shielded welding
HotU	Initial arc length	Initial current arc length
PU	Peak arc length	Peak current arc length
BU	Basic arc length	Background current arc length
StFd	soft starting	Soft start feeding rate
VRD	Low/no-load	MMA welding VRD switch
Stop	Stop time	Time interval to stop welding during continuous spot welding
Preg	Preflow of gas	Gas Preflow Time
Post	Postflow of gas	Gas Postflow Time
EndU	Extinguishing arc length	Extinguishing arc length
FORC	Arc force(Inductance)	Gas shielded welding refers to inductance; pulse gas shielded arc welding refers to the peak current amplitude; manual welding refers to arc force

15.5.5 Assembly pressure relief

NOTE



All valves of the pressurized cylinder and the pressure relief must be closed during assembly!

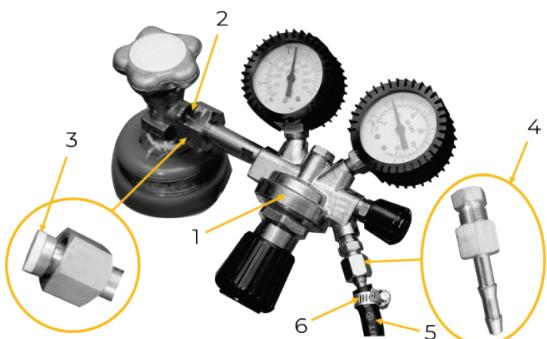

- Screw the pressure relief valve (1) onto the connection of the gas bottle (2). Pay attention to the seal (3)!
- Screw on the gas hose connection (4)
- Push on the gas hose (5) and fix it with the hose clamp (6).

NOTE



Absolute cleanliness must be ensured during assembly!

15.5.6 Connecting the earth clamp

	Plug the earth cable (1) into the (+) welding current terminal (2) and lock it by turning.
	Use the earth clamp to make a connection with the workpiece



15.5.7 Configuration MMA-Welding



- Unplug the connection wire feed (1)
- Plug the earth cable into the (-) welding current terminal or into the (+) welding current terminal depending on the electrode type and lock it by turning
- Depending on the electrode type, insert the current plug of the electrode holder into the free current socket with opposite polarity and lock it by turning

NOTE: For information on whether the stick electrodes are to be welded at the positive pole or at the negative pole, refer to the manufacturer's instructions for the electrodes.

15.5.8 Clamping stick electrodes





- Open the electrode holder by pushing the handle (1).
- Insert electrode (2)
- Release the handle to clamp

15.5.9 Configuration MIG/MAG-Welding





- Plug the earth cable (1) into the terminal earth clamp and lock it by turning
- Connect the plug of the welding torch (2) with the welding torch terminal and lock it by turning
- Connect pressure relief valve to machine with gas hose
- Connect the gas supply to the pressure relief

Scheme with shielding gas and optional accessories HMSG8M

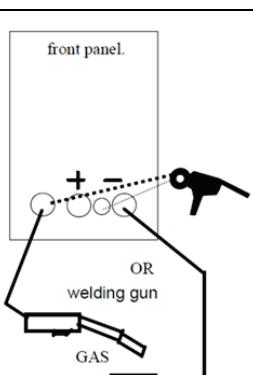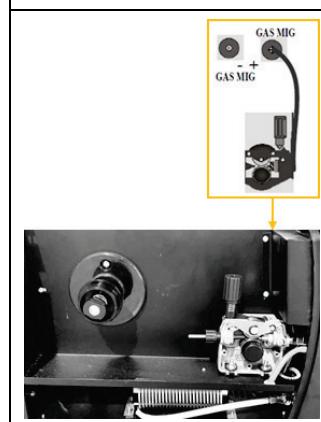

Scheme without shielding gas and optional accessories HMSG8M

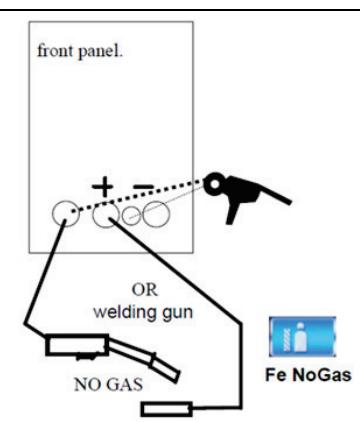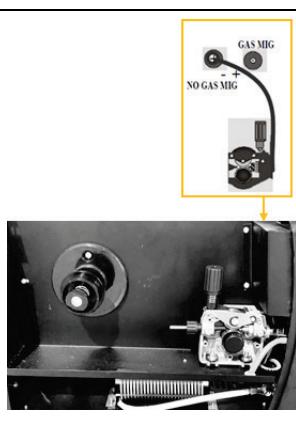



15.5.10 Insert welding wire coil

	<ul style="list-style-type: none">• Open housing cover (1)• Loosen the retaining nut (2)• Put the welding wire coil (3) onto the arbor (4)• Welding wire (7) must run off at the bottom in the direction of the wire feed unit• Let the driving pin (5) engage• Use a basket coil adapter (6) depending on the basket coil used <p>NOTE: Basket coil adapter is not included in the delivery content! You will find a suitable adapter in the chapter spare parts or at www.holzmann-maschinen.at.</p> <ul style="list-style-type: none">• Fix the welding wire coil with the retaining nut (2)• Tighten the retaining nut so that the welding wire coil just stops running when the torch button is released
--	---

15.5.11 Insert welding wire


	<ul style="list-style-type: none">• Fold up the side cover• Loosen the clamping lever (1) by turning counter-clockwise and pull the clamping lever down• Fold the pressure roller (2) upwards• Thread welding wire through the inlet nozzle (4) to the output <p>NOTE: The diameter of the welding wire must correspond to the imprint on the wire feed roller which can be read from the front.</p> <ul style="list-style-type: none">• To reverse the wire feed roller, loosen the knurled screw (4), reverse the wire feed roller and secure it again with the knurled screw• Fold down the pressure roller (2)• Pull the clamping lever (1) upwards and adjust the clamping pressure by turning• Press the torch button and the welding wire is moved forward
	<p>Adjust the clamping pressure so that the wire feed roller just rotates when stopping the welding wire coil by hand. The welding wire must not be clamped or deformed.</p> <p>1: wrong wire feed roller 2: clamping pressure too tight 3: correct</p>



15.5.12 Configuration TIG-Welding

	<ul style="list-style-type: none">• Plug the earth cable (1) into the (+) welding current terminal and lock it by turning• Insert the plug of the welding torch (2) into the (-) welding current terminal and lock it by turning• Connect pressure relief valve to machine with gas hose• Connect the gas hose (1) to the gas inlet and fix it with a hose clamp
---	---

15.5.13 Clamping the tungsten electrode

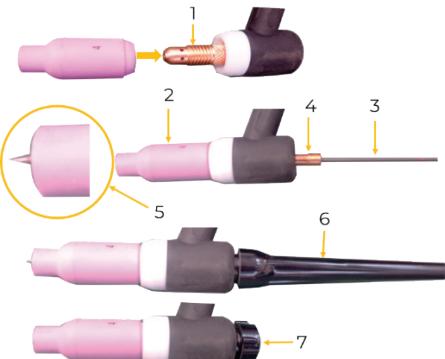	<ul style="list-style-type: none">• Screw in the collet housing (1)• Put on gas nozzle (2)• Insert the electrode (3) into the collet (4) and insert it into the torch• Adjust the length of the electrode point (5)• Depending on the length of the electrode, screw on the long (6) or short (7) back cap
--	--

15.5.14 MMA-Welding

	<ul style="list-style-type: none">• Switch on the machine• Display starts• Select welding mode MMA-Welding• Set welding current with welding current controller• Perform welding process
---	--

15.5.15 MIG/MAG-Welding

	<ul style="list-style-type: none">• Switch on the machine• Display starts• Select welding mode MIG/MAG-Welding• Set interval – welding time• Set pulse welding time• Set wire feed speed• Set power• Set wire burnback time• Set the desired protective gas flow rate on the pressure relief (1)• Ignite the arc on the torch by pressing the torch button (2)• Perform welding process
---	---




15.5.16 TIG-Welding



- Switch on the machine
- Display starts
- Select welding mode TIG-Welding
- Set welding current with welding current controller
- Set gas post flow time with gas post flow time controller
- Set the desired protective gas flow rate on the pressure relief (1)
- Ignite the arc on the torch by pressing the button (2)
- Perform welding process

15.5.17 Explanation of the setting values

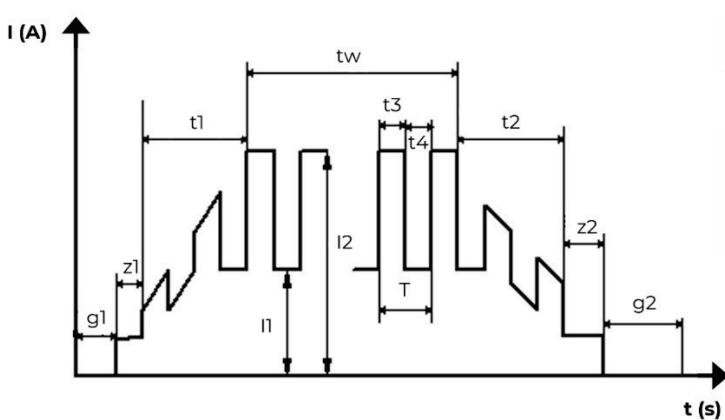

I: Ampere
t: Time
I1: Welding current
I2: Pulse welding current
t1: Up slope time
t2: Down slope time
t3: Pulse welding current time
t4: Welding current time
T: Pulse width
1/T: Pulse frequency
tw: Welding time
g1: Gas pre flow time
g2: Gas post flow time
z1: Arcing
z2: Arcing off

Welding current:

- Current for MMA welding and TIG welding without pulse mode
 - Minimum current of the pulsed wave for TIG welding with pulse mode
- Effects of increase the value:
- faster formation of the melt pool
 - Enlargement of the heat-affected zone

Pulse welding current:

- Maximum current of the pulsed wave for TIG welding with pulse mode

Up slope time:

- Duration to reach I2

Down slope time:

- Duration from I2 to I1

Pulse welding current time:

- Duration of the maximum current of the pulsed wave

Effects of increase the value:

- better penetration of the weld seam
- Risk of burn-in notches

Effects of decrease the value:

- Reduction of the heat-affected zone
- more difficult to create the weld pool

Welding current time:

- Duration of the minimum current of the pulsed wave

Effects of increase the value:

- improved adding of the welding filler
- Enlargement of the heat-affected zone

Pulse width:

- Duration of one time t3 and t4

Pulse frequency:

- 1/T

Effects of increase the value:

- slower melting speed
- Reduction of the heat-affected zone

**Gas pre flow time**

- Duration of the pre flow of the gas. This creates a protective cover that prevents impurities at the beginning of the weld seam.

Gas post flow time

- Duration of the post flow of the gas

Effects of increase the value:

- less oxidation (higher seam quality)
- higher gas consumption

Effects of decrease the value:

- lower gas consumption
- Oxidation of the point (poorer ignition)

Arc power:

This setting value reduces the sticking tendency of the electrode during welding process.

Effects of increase the value:

- Flowability in the weld seam
- Stability of the arc
- Improved penetration of the electrode
- higher tendency to splatter

Effects of decrease the value:

- Arc goes out more easily
- lower tendency to splatter

AC Frequency:

Effects of increase the value:


- Concentration of the arc
- Reduction of the heat-affected zone
- slower melting speed

AC Balance:


This function determines the ratio between the duration of the positive wave and the duration of the negative wave.

Effects of increase the value:

- better penetration of the weld seam
- less cleanliness

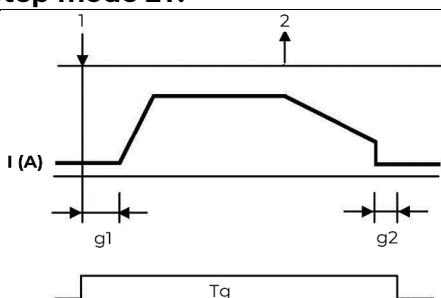Step mode 2T:


1: Push and hold the button on the welding torch to start the sequence
The gas flow (T_g) is started. After adjusted gas pre flow (g_1), the welding current is increased in the set up slope time up to the set welding current.
2: Release the button on the welding torch
The welding current is switched off in the set down slope time. Afterwards, the gas continues to flow according to the set gas post flow time (g_2).

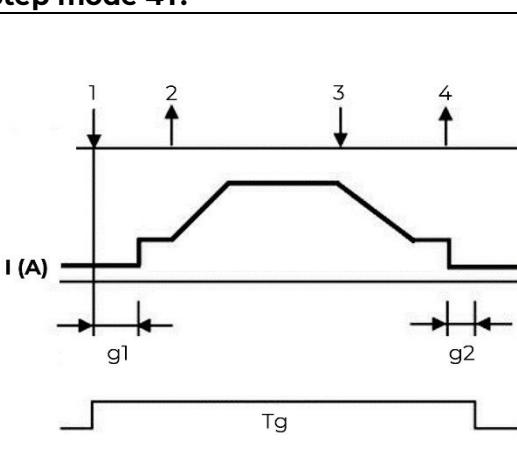Step mode 4T:


1: Push and hold the button on the welding torch to start the sequence.
The gas flow (T_g) is started. After adjusted gas pre flow (g_1), the welding current rises to a minimum. This state can be kept for as long as necessary.
2: Release the button on the welding torch
The welding current is increased in the set up slope time up to the set welding current
3: Push the button on the welding torch again.
The welding current is reduced to a minimum in the set down slope time.
4: Release the button on the welding torch.
The welding current switched off. Afterwards, the gas continues to flow according to the set gas post flow time (g_2).



Step mode S2T:

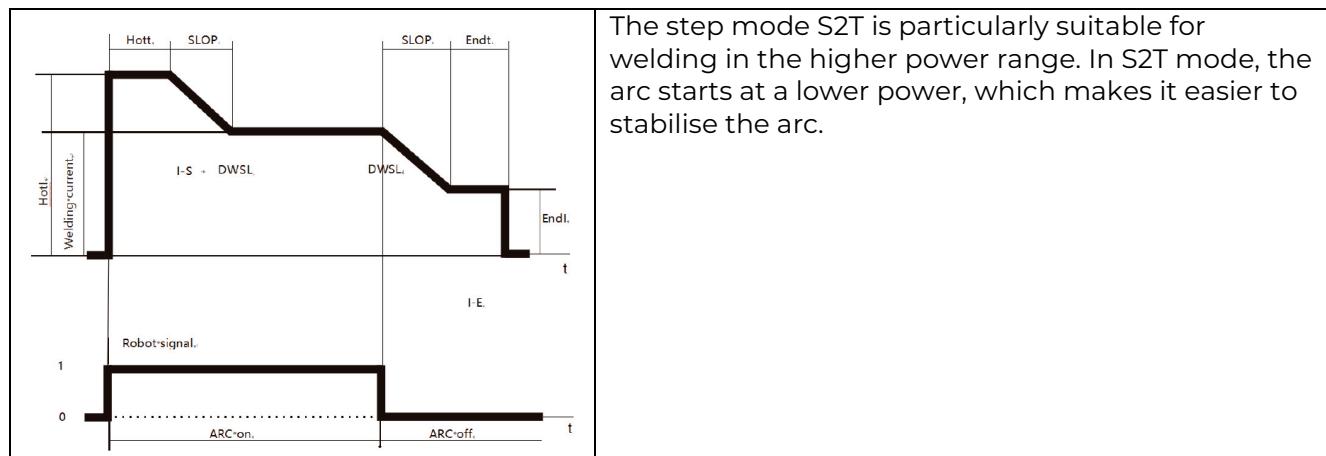

Step mode S4T:

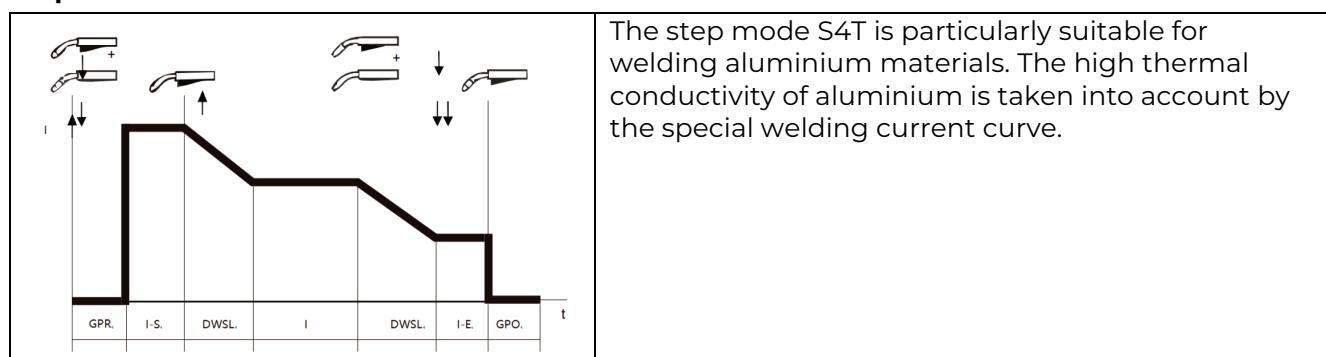

16 CLEANING, MAINTENANCE, STORAGE, DISPOSAL

WARNING



Danger due to electrical voltage!

Handling the machine with connected power supply may result in serious injury or death.

- Always disconnect the machine from the power supply before maintenance or repair work and secure it against unintentional reconnection.

16.1 Cleaning

Regular cleaning guarantees the long service life of your machine and is a prerequisite for its safe operation.

NOTE



Incorrect cleaning products can attack the finish of the machine. Do not use any solvents, nitro thinners or other cleaning products that could damage the machine's finish.

Observe the specifications and instructions of the cleaning agent manufacturer.

Therefore, clean the device after each use of chips and dirt particles.

16.2 Maintenance

The machine is low-maintenance and only a few parts have to be serviced. Nevertheless, any faults or defects which may affect the safety of the user must be rectified immediately!

- Before each start-up, make sure that the safety devices are in perfect condition and function properly.
- Check all connections for tightness at least once a week.



- Regularly check that the warning and safety labels on the machine are in perfect and legible condition.
- Only use original spare parts recommended by the manufacturer.

16.2.1 Inspection and maintenance plan

The type and degree of machine wear depends to a large extent on the operating conditions. The following intervals apply when the machine is used within the specified limits:

Interval	Component	Action
Before start of work or after every maintenance or servicing	Cable and plug	Check for damage and replace if necessary
Monthly	Screw connections	Check for tightness
If needed	Cooling holes	Cleaning

16.3 Storage

NOTE



Improper storage can damage and destroy important components. Only store packed or unpacked parts under the intended environmental conditions!

Store the machine in a dry, frost-proof and lockable place when not in use. Disconnect the machine from the power supply. Make sure that unauthorised persons and especially children do not have access to the machine.

16.4 Disposal



Observe the national waste disposal regulations. Never dispose of the machine, machine components or equipment in residual waste. If necessary, contact your local authorities for information on the disposal options available.
If you buy a new machine or an equivalent device from your specialist dealer, he is obliged in certain countries to dispose of your old machine properly.

17 TROUBLESHOOTING

WARNING



Danger due to electrical voltage!

Handling the machine with connected power supply may result in serious injury or death.

- Always disconnect the machine from the power supply before maintenance or repair work and secure it against unintentional reconnection.

Many possible sources of error can be excluded in advance if the machine is properly connected to the power supply.

If you are unable to carry out necessary repairs properly and/or do not have the required training, always consult a specialist to solve the problem.


Fault	Possible cause	Correction
Machine does not start	Power supply incorrect	Check all electrical connections
	Defective switches	Exchange
	Fuse or contactor broken	Change fuse, activate contactor
Overheated machine	Overload	Let the machine cool down



No welding current	Earth connection incorrect	Ensure good contact at earth clamp
No gas flow	Gas cylinder empty	Change gas cylinder
	Gas hose unmounted or defective	Change or mount gas hose
	Pressure relief defective	Change pressure relief
	Welding torch defective	Change welding torch
Welding wire feed irregular or completely failed	Burr at the beginning of the welding wire	Re-cut the beginning of the welding wire
	Incorrect clamping pressure/wire feed rollers in wire feed unit	Readjust clamping pressure, change wire feed rollers
	Welding wire coil too tight	Re-adjust
	Welding wire guide spiral kinked	Check, exchange if necessary
High frequency can not be generated	Switch fails	Change torch switch
	Interval of high frequency discharging is too big	Set discharging interval
	Distance of the torch and workpiece is too far	Put torch tungsten electrode close to work piece
Arc of TIG welding is broken	Gas flow is not regulated well	Set gas flow
	Tungsten electrode is fials	Change or adjust the electrode
	Value of welding current	Set welding current
	Gas after flow time too short	Enlarge the gas after flow time



18 ELEKTRISCHER SCHALTPLAN / WIRING DIAGRAM

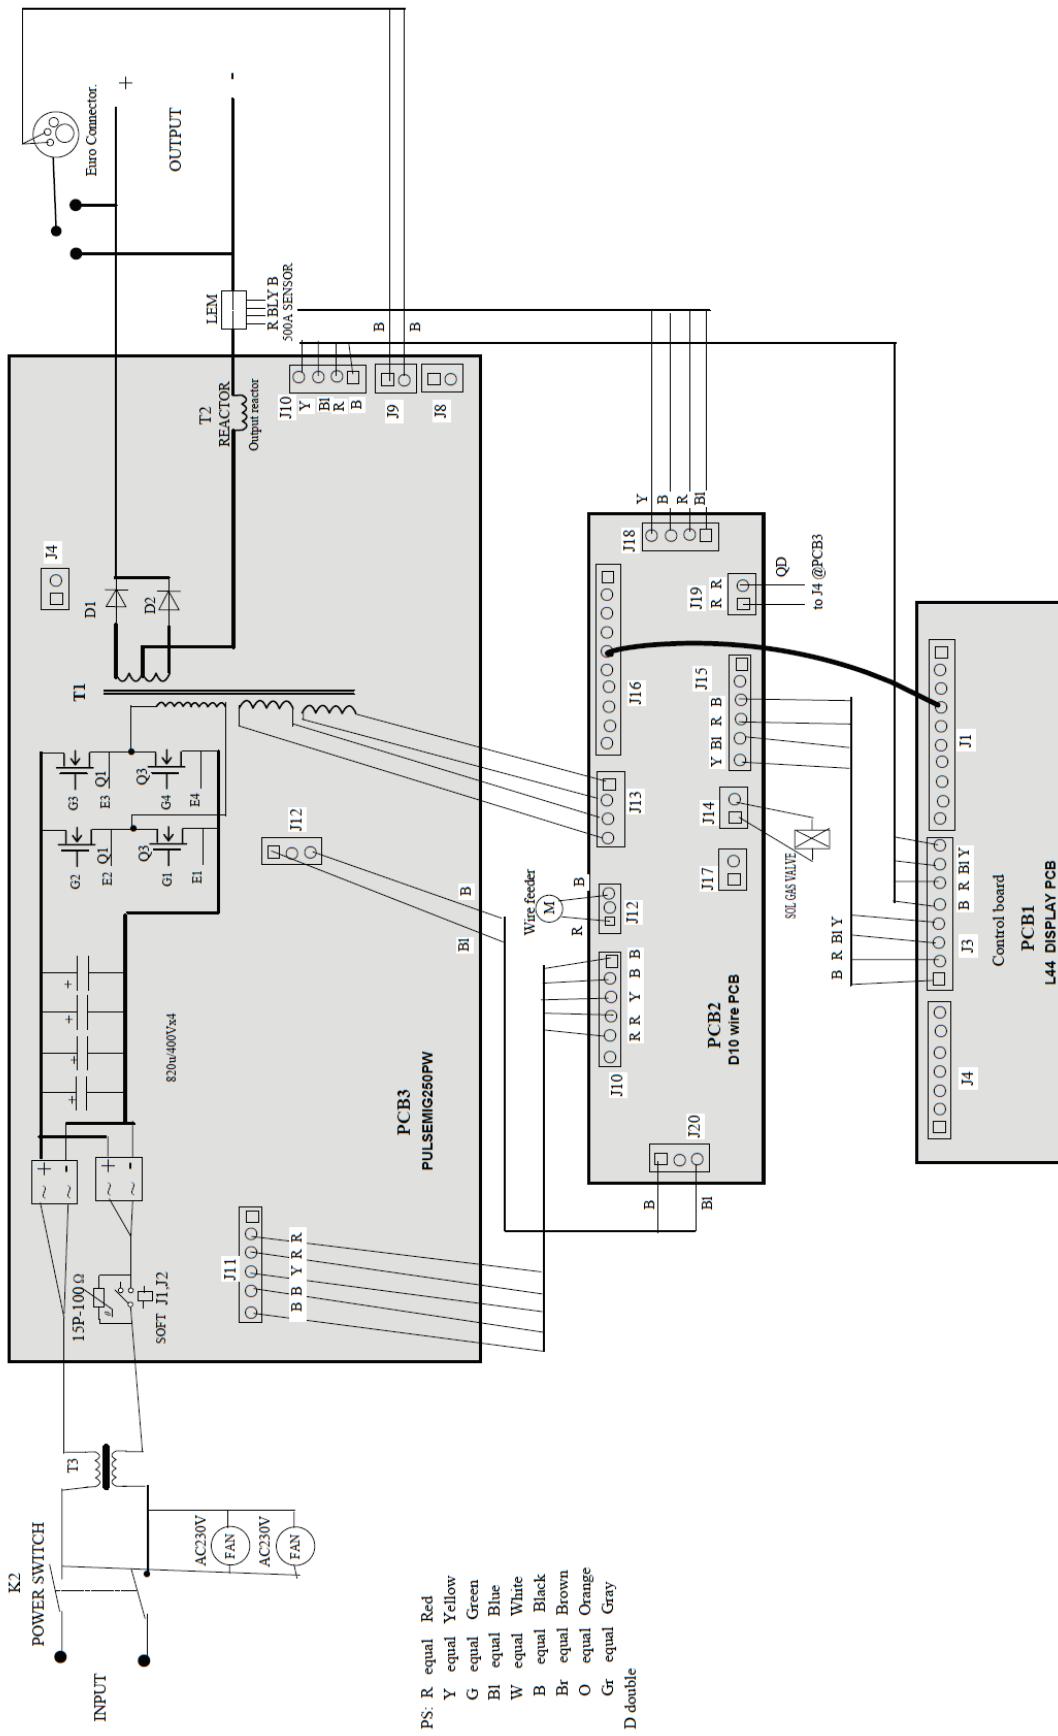



19 ERSATZTEILE / SPARE PARTS

19.1 Ersatzteilbestellung / Spare parts order

(DE) Mit HOLZMANN-Ersatzteilen verwenden Sie Ersatzteile, die ideal aufeinander abgestimmt sind. Die optimale Passgenauigkeit der Teile verkürzen die Einbauzeiten und erhöhen die Lebensdauer.

HINWEIS



Der Einbau von anderen als Originalersatzteilen führt zum Verlust der Garantie! Daher gilt: Beim Tausch von Komponenten/Teile nur vom Hersteller empfohlene Ersatzteile verwenden.

Bestellen Sie die Ersatzteile direkt auf unserer Homepage – Kategorie ERSATZTEILE.

oder kontaktieren Sie unseren Kundendienst

- über unsere Homepage – Kategorie SERVICE – ERSATZTEILANFORDERUNG,
- per Mail an service@holzmann-maschinen.at.

Geben Sie stets Maschinentyp, Ersatzteilnummer sowie Bezeichnung an. Um Missverständnissen vorzubeugen, empfehlen wir mit der Ersatzteilbestellung eine Kopie der Ersatzteilzeichnung beizulegen, auf der die benötigten Ersatzteile eindeutig markiert sind falls sie nicht über den Online-Ersatzteilkatalog anfragen.

(EN) With original HOLZMANN spare parts you use parts that are attuned to each other shorten the installation time and elongate your products lifespan.

NOTE



The installation of parts other than original spare parts leads to the loss of the guarantee! Therefore: When replacing components/parts, only use spare parts recommended by the manufacturer.

Order the spare parts directly on our homepage – category SPARE PARTS or contact our customer service

- via our Homepage - category SERVICE - SPARE PARTS REQUEST,
- by e-mail to service@holzmann-maschinen.at.

Always state the machine type, spare part number and designation. To prevent misunderstandings, we recommend that you add a copy of the spare parts drawing with the spare parts order, on which the required spare parts are clearly marked especially when not using the online-spare-part catalogue.

20 ZUBEHÖR / ACCESSORIES

HMSG8M:		
----------------	--	--

(DE) Optionales Zubehör finden Sie online auf der Produktseite, Kategorie EMPFOHLENES ZUBEHÖR ZUM PRODUKT.

(EN) Optional accessories can be found online on the product page, category RECOMMENDED PRODUCT ACCESSORIES.



21 EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG / CE-CERTIFICATE OF CONFORMITY



HOLZMANN MASCHINEN® GmbH
4170 Haslach, Marktplatz 4, AUSTRIA
Tel.: +43 7289 71562-0
www.holzmann-maschinen.at

Bezeichnung / Name
MIG/MMA/WIG INVERTER SCHWEISSANLAGE MIG/MMA/WIG WELDING UNIT
Typ / Model
EMSA250PULS
EU-Richtlinien / EC-directives
<ul style="list-style-type: none">• 2014/35/EC• 2014/30/EU• 2011/65/EU
Angewandte Normen / applicable Standards
EN IEC 60974-1:2018+A1:2019; EN IEC 60974-10:2021; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

(DE) Hiermit erklären wir, dass die oben genannten Maschinen aufgrund ihrer Bauart in der von uns in Verkehr gebrachten Version den grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der angeführten EU-Richtlinien entsprechen. Diese Erklärung verliert ihre Gültigkeit, wenn Veränderungen an der Maschine vorgenommen werden, die nicht mit uns abgestimmt wurden.

(EN) Hereby we declare that the above mentioned machines meet the essential safety and health requirements of the above stated EC directives. Any manipulation or change of the machine not being explicitly authorized by us in advance renders this document null and void.

Technische Dokumentation

HOLZMANN-MASCHINEN GmbH
4170 Haslach, Marktplatz 4

Haslach, 01.03.2024

Ort / Datum place/date

HOLZMANN® HOLZMANN MASCHINEN
GmbH
Marktplatz 4, 4170 Haslach
Weiterer Standort:
Gewerbeplatz 8, 4170 Schlossberg
www.holzmann-maschinen.at

DI (FH) Daniel Schörgenhuber
Geschäftsführer / Director



22 GARANTIEERKLÄRUNG (DE)

1.) Gewährleistung

HOLZMANN MASCHINEN GmbH gewährt für elektrische und mechanische Bauteile eine Gewährleistungsfrist von 2 Jahren für den nicht gewerblichen Einsatz;

bei gewerblichem Einsatz besteht eine Gewährleistung von 1 Jahr, beginnend ab dem Erwerb des Endverbrauchers/Käufers. HOLZMANN MASCHINEN GmbH weist ausdrücklich darauf hin, dass nicht alle Artikel des Sortiments für den gewerblichen Einsatz bestimmt sind. Treten innerhalb der oben genannten Fristen/Mängel auf, welche nicht auf im Punkt „Bestimmungen“ angeführten Ausschlussdetails beruhen, so wird HOLZMANN MASCHINEN GmbH nach eigenem Ermessen das Gerät reparieren oder ersetzen.

2.) Meldung

Der Händler meldet schriftlich den aufgetretenen Mangel am Gerät an HOLZMANN MASCHINEN GmbH. Bei berechtigtem Gewährleistungsanspruch wird das Gerät beim Händler von HOLZMANN MASCHINEN GmbH abgeholt oder vom Händler an HOLZMANN MASCHINEN GmbH gesandt. Retoursendungen ohne vorheriger Abstimmung mit HOLZMANN MASCHINEN GmbH werden nicht akzeptiert und können nicht angenommen werden. Jede Retoursendung muss mit einer von HOLZMANN MASCHINEN GmbH übermittelten RMA-Nummer versehen werden, da ansonsten eine Warenannahme und Reklamations- und Retourbearbeitung durch HOLZMANN MASCHINEN GmbH nicht möglich ist.

3.) Bestimmungen

a) Gewährleistungsansprüche werden nur akzeptiert, wenn zusammen mit dem Gerät eine Kopie der Originalrechnung oder des Kassenbeleges vom Holzmann Handelspartner beigelegt ist. Es erlischt der Anspruch auf Gewährleistung, wenn das Gerät nicht komplett mit allen Zubehörteilen zur Abholung gemeldet wird.

b) Die Gewährleistung schließt eine kostenlose Überprüfung, Wartung, Inspektion oder Servicearbeiten am Gerät aus. Defekte aufgrund einer unsachgemäßen Benutzung durch den Endanwender oder dessen Händler werden ebenfalls nicht als Gewährleistungsanspruch akzeptiert.

c) Ausgeschlossen sind Defekte an Verschleißteilen wie z. B. Kohlebürsten, Fangsäcke, Messer, Walzen, Schneideplatten, Schneideeinrichtungen, Führungen, Kupplungen, Dichtungen, Laufräder, Sageblätter, Hydrauliköle, Ölfiltern, Gleitbacken, Schalter, Riemen, usw.

d) Ausgeschlossen sind Schäden an den Geräten, welche durch unsachgemäße Verwendung, durch Fehlgebrauch des Gerätes (nicht seinem normalen Verwendungszweck entsprechend) oder durch Nichtbeachtung der Betriebs- und Wartungsanleitungen, oder höhere Gewalt, durch unsachgemäße Reparaturen oder technische Änderungen durch nicht autorisierte Werkstätten oder den Geschäftspartnern selbst, durch die Verwendung von nicht originalen HOLZMANN Ersatz- oder Zubehörteilen, verursacht sind.

e) Entstandene Kosten (Frachtkosten) und Aufwendungen (Prüfkosten) bei nichtberechtigten Gewährleistungsansprüchen werden nach Überprüfung unseres Fachpersonals dem Geschäftspartnern oder Händler in Rechnung gestellt.

f) Geräte außerhalb der Gewährleistungsfrist: Reparatur erfolgt nur nach Vorauskasse oder Händlerrechnung gemäß des Kostenvoranschlages (inklusive Frachtkosten) der HOLZMANN MASCHINEN GmbH.

g) Gewährleistungsansprüche werden nur für den Geschäftspartnern eines HOLZMANN Händlers, welcher das Gerät direkt bei der HOLZMANN MASCHINEN GmbH erworben hat, gewährt. Diese Ansprüche sind bei mehrfacher Veräußerung des Gerätes nicht übertragbar.

4.) Schadensersatzansprüche und sonstige Haftungen

Die HOLZMANN MASCHINEN GmbH haftet in allen Fällen nur beschränkt auf den Warenwert des Gerätes.

Schadensersatzansprüche aufgrund schlechter Leistung, Mängel, sowie Folgeschäden oder Verdienstausfälle wegen eines Defektes während der Gewährleistungsfrist werden nicht anerkannt. HOLZMANN MASCHINEN GmbH besteht auf das gesetzliche Nachbesserungsrecht eines Gerätes.

SERVICE

Nach Ablauf der Garantiezeit können Instandsetzungs- und Reparaturarbeiten von entsprechend geeigneten Fachfirmen durchgeführt werden. Es steht Ihnen auch die HOLZMANN MASCHINEN GmbH weiterhin gerne mit Service und Reparatur zur Seite. Stellen Sie in diesem Fall eine unverbindliche Kostenanfrage

- per Mail an service@holzmann-maschinen.at.
- oder nutzen Sie das Online Reklamations- bzw. Ersatzteilbestellformular, zur Verfügung gestellt auf unserer Homepage - Kategorie SERVICE.



23 GUARANTEE TERMS (EN)

1.) Warranty

For mechanical and electrical components Company HOLZMANN MASCHINEN GmbH grants a warranty period of 2 years for DIY use and a warranty period of 1 year for professional/industrial use - starting with the purchase of the final consumer (invoice date).

In case of defects during this period which are not excluded by paragraph 3, Holzmann will repair or replace the machine at its own discretion.

2.) Report

In order to check the legitimacy of warranty claims, the final consumer must contact his dealer. The dealer has to report in written form the occurred defect to HOLZMANN MASCHINEN GmbH. If the warranty claim is legitimate, HOLZMANN MASCHINEN GmbH will pick up the defective machine from the dealer. Return shipments by dealers which have not been coordinated with HOLZMANN MASCHINEN GmbH will not be accepted. A RMA number is an absolute must-have for us - we won't accept returned goods without an RMA number!

3.) Regulations

- a) Warranty claims will only be accepted when a copy of the original invoice or cash voucher from the trading partner of HOLZMANN MASCHINEN GmbH is enclosed to the machine. The warranty claim expires if the accessories belonging to the machine are missing.
- b) The warranty does not include free checking, maintenance, inspection or service works on the machine. Defects due to incorrect usage through the final consumer or his dealer will not be accepted as warranty claims either.
- c) Excluded are defects on wearing parts such as carbon brushes, fangers, knives, rollers, cutting plates, cutting devices, guides, couplings, seals, impellers, blades, hydraulic oils, oil filters, sliding jaws, switches, belts, etc.
- d) Also excluded are damages on the machine caused by incorrect or inappropriate usage, if it was used for a purpose which the machine is not supposed to, ignoring the user manual, force majeure, repairs or technical manipulations by not authorized workshops or by the customer himself, usage of non-original Holzmann spare parts or accessories.
- e) After inspection by our qualified staff, resulted costs (like freight charges) and expenses for not legitimated warranty claims will be charged to the final customer or dealer.
- f) In case of defective machines outside the warranty period, we will only repair after advance payment or dealer's invoice according to the cost estimate (incl. freight costs) of HOLZMANN MASCHINEN GmbH.
- g) Warranty claims can only be granted for customers of an authorized HOLZMANN MASCHINEN GmbH dealer who directly purchased the machine from HOLZMANN MASCHINEN GmbH. These claims are not transferable in case of multiple sales of the machine.

4.) Claims for compensation and other liabilities

The liability of company HOLZMANN MASCHINEN GmbH is limited to the value of goods in all cases.

Claims for compensation because of poor performance, lacks, damages or loss of earnings due to defects during the warranty period will not be accepted.

HOLZMANN MASCHINEN GmbH insists on its right to subsequent improvement of the machine.

SERVICE

After Guarantee and warranty expiration specialist repair shops can perform maintenance and repair jobs. But we are still at your service as well with spare parts and/or product service. Place your spare part/repair service cost inquiry by

- Mail to service@holzmann-maschinen.at.
- or use the online complaint order formula provided on our homepage - category service.



24 PRODUKTBEZOCHTUNG | PRODUCT MONITORING

Wir beobachten unsere Produkte auch nach der Auslieferung.

Um einen ständigen Verbesserungsprozess gewährleisten zu können, sind wir von Ihnen und Ihren Eindrücken beim Umgang mit unseren Produkten abhängig:

- Probleme, die beim Gebrauch des Produktes auftreten
 - Fehlfunktionen, die in bestimmten Betriebssituationen auftreten
 - Erfahrungen, die für andere Benutzer wichtig sein können

Wir bitten Sie, derartige Beobachtungen zu notieren und diese per E-Mail oder Post an uns zu senden

We monitor our products even after delivery. In order to be able to guarantee a continuous improvement process, we are dependent on you and your impressions when handling our products. Let us know about:

- Problems that occur when using the product
 - Malfunctions that occur in certain operating situations
 - Experiences that may be important for other users

Please note down such observations and send them to us by e-mail or letter post.

Meine Beobachtungen / My experiences:

Name / Name:

Produkt / Product:

Kaufdatum / Purchase date:

Erworben von / purchased from:

E-Mail/ e-mail:

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit! / Thank you for your cooperation!

KONTAKTADRESSE / CONTACT:

HOLZMANN MASCHINEN GmbH

4170 Haslach, Marktplatz 4 AUSTRIA

Tel : +43 7289 71562 0

info@holzmann-maschinen.at

www.holzmann-maschinen.at